

Bedienungsanleitung

SAFETYTEST 3HD

SAFETYTEST 3HD DC

SAFETYTEST 3HD DC 63 A



Texte, Abbildungen und technische Angaben wurden sorgfältig erarbeitet. Trotzdem sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Der Verfasser und die Herstellfirma des Prüfgerätes können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen!

Diese Bedienungsanleitung ist vor dem Gebrauch des Prüfgerätes sorgfältig und vollständig durchzulesen!

Warnhinweise und Warnzeichen sollen besonders vor Risiko oder Gefahr warnen!

Warnhinweise und Warnzeichen in der Bedienungsanleitung, auf dem Prüfgerät sowie auf dem Zubehör, sind besonders zu beachten und bedeuten z. B.:



Allgemeine Warnung vor einer Gefahrenstelle!
Bedienungsanleitung beachten!



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung!

Version: 006
Datum: 10.11.2023

Weitere Informationen:

Wiki Technische Dokumentation:
Datenblatt, Menüstruktur, Kurzbedienungsanleitung
<https://safetytest.atlassian.net/wiki/spaces/TD/overview>



Wiki Test-Master App
<https://safetytest.atlassian.net/wiki/spaces/TMA/overview>



Wiki Remote-Master App
<https://safetytest.atlassian.net/wiki/spaces/RMA/overview>



**Besuchen Sie uns auch
im Internet:**
www.safetytest.de



Inhalt

Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise	7
1 Anwendung	9
2 Lieferumfang und Zubehör	10
2.1 Lieferumfang (Standard)	10
2.2 Optionales Zubehör und Ersatzteile	10
2.3 Geräteoptionen.....	11
2.4 Softwareoptionen	12
2.4.1 Remote-Master App	12
2.4.2 Test-Master App	13
2.4.3 Verwaltungssoftware SafetyDoc Pro/Free	14
3 Anschlüsse-, Bedien- und Anzeigeelemente	15
3.1 Frontplatte Safetytest 3HD/3HD DC	15
3.2 Frontplatte Safetytest 3HD DC 63 A.....	16
3.3 Anschlüsse und Schnittstellen	17
3.3.1 Netzanschluss	17
3.3.2 Phasenkontrollleuchten.....	17
3.3.3 Schnittstelle USB	17
3.3.4 Schnittstelle USB B	17
3.3.5 Schnittstelle RS232	17
3.3.6 Sicherungen	17
3.3.7 Messbuchsen Sonde	17
3.3.8 Messbuchsen Stromzange.....	18
3.3.9 Messbuchse Zange -/GNG.....	18
3.3.10 Messbuchsen ARC +/-.....	18
3.3.11 Prüfdosen.....	18
3.3.12 Prüfstecker.....	18
3.3.13 Anschlussstelle C20 „Option Sondernetze“	18
3.3.14 Bedientafel/Bedien- und Anzeigeelemente	18
4 Funktionsbeschreibung	20
5.1 Stromversorgung	20
5.2 Interner Speicher	20
5.3 Schnittstelle RS232/USB.....	20
5.4 Schnittstelle Bluetooth (Option Bluetooth).....	20
5.5 Geräteoptionen freischalten	20
5 Prüfung an elektrischen Geräten	21
5.1 Fachverantwortung	21
6.2 Prüfung des Elektroanschlusses	21
5.2 Sichtprüfung	22
5.3 Inbetriebnahme des Prüfgerätes.....	23

5.3.1	Sichtprüfung am Prüfgerät durchführen	23
5.3.2	Anschluss des Prüfgerätes.....	23
5.4	Messungen	24
5.4.1	Schutzleiterwiderstandsmessung RPE	25
5.4.2	Isolationswiderstandsmessung RISO.....	25
5.4.3	Ersatzableistrommessung IEA.....	25
5.4.4	Spannungsmessung	26
5.4.5	Funktionstest Ftest	26
5.4.6	Differenzstrom Id	27
5.4.7	Berührstrom Ib.....	27
5.4.8	Temperatur	27
5.5	Geräteoptionen.....	27
5.5.1	Option 10 A.....	27
5.5.2	Option RCD 30 mA/500 mA	27
5.5.3	Medizin EN 60535	27
5.5.4	Option ARC	28
5.5.5	Option Standby (bei SAFETYTEST 3HD/3HD DC)	28
5.5.6	Option 1500 V.....	28
5.5.7	Option 2500 V.....	28
5.5.8	Option 110 V.....	28
5.5.9	Option Sondernetze.....	28
5.6	Vorbereitung zur Prüfung	28
5.6.1	Sichtprüfung durchführen.....	28
5.6.2	Prüfgerät mit Netzspannung versorgen.....	29
5.7	Prüfer-, Kunden- und Gerätedaten eingeben	29
5.8	Prüfung starten	29
5.9	Funktionsprüfung	29
5.10	Dokumentation der Prüfung.....	29
6	Anschlussmöglichkeiten (Beispiele).....	30
6.1	Schutzleitermessung	30
6.1.1	Schutzleitermessung von Wechselstromprüflingen.....	30
6.1.2	Schutzleiterwiderstandsmessung von festangeschlossenen Prüflingen	30
6.1.3	Schutzleiterwiderstandsmessung von Drehstromprüflingen	30
6.1.4	Berührbare, isolierte, leitfähige Teile ohne PE Verbindung	31
6.2	Isolationswiderstand	31
6.2.1	Isolationswiderstand LN-PE	31
6.2.2	Isolationswiderstand LN-PE von Drehstromprüflingen	31
6.2.3	Isolationswiderstand Sonde-PE	32
6.3	Differenzstrommessung	32
6.3.1	Differenzstrommessung an Prüflingen mit Schukostecker.....	32

6.3.2	Differenzstrommessung mit Differenzstromzange DI40/DI80	32
6.4	Verlängerungsleitungsprüfung.....	32
6.5	Option RCD	33
6.6	Option ARC/Schweißgeräteprüfung.....	34
6.7	Medizingeräteprüfung	37
7	Firmware aktualisieren	39
7.1	Firmwareupdate über USB-Anschluss	39
7.2	Firmwareupdate über Bluetooth-Schnittstelle	39
8	Fehlermeldung, Fehlerbeseitigung	41
8.1	Display bleibt aus.....	41
8.2	Berührungsstrommessung zeigt 0,000 mA an	41
8.3	Berührungsstrommessung über 0,5 mA.....	41
8.4	Differenzstrommessung wird „F“ angezeigt	41
8.5	Kommunikationsprobleme mit Bluetooth.....	41
9	Technische Daten	43
9.1	Messungen für 3HD	43
9.2	Messungen für 3HD DC.....	44
9.3	Messungen für 3HD 63 A	45
9.4	Technische Kennwerte	47
9.5	Umgebungsbedingungen	47
9.6	Produktnorm.....	47
9.7	Größe, Gewicht.....	48
10	Service und Kalibrierung.....	49
10	Reinigung, Wartung und Ersatzteile	50
10.1	Sicherungswechsel	50
11	Entsorgung, Rücknahme und Umweltaspekte	51
12	Gewährleistung und Garantie	52

Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise

Um diese Sicherheit zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten, muss die anwendende Person die nachfolgenden Warnhinweise beachten:



Alle Prüfungen dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person unter seiner Leitung und Aufsicht durchgeführt werden. Der Anwender (prüfende Person) muss durch eine Elektrofachkraft in der Durchführung und Beurteilung der Prüfung unterwiesen sein!



Das Prüfgerät darf nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden, um die Sicherheit der prüfenden Person, Prüfgerätes und Prüflings zu gewährleisten. Es sind die Warnhinweise auf dem Prüfgerät sowie den Netz-Adapterkabeln zu beachten!



Das Gerät darf nur an einem 230 V AC Netz betrieben werden, welches mit max. 32 A abgesichert ist! Es ist nicht für elektrische Anlagen geeignet!



Es dürfen keine Messungen an ungesicherten Messkreisen durchgeführt werden!



Instandsetzungsarbeiten sowie Änderungen am Prüfgerät dürfen nur vom Hersteller selber oder nur durch die vom Hersteller autorisierten Fachkräfte durchgeführt werden! Instandsetzungsarbeiten an Netz-Adapterkabeln dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.



Es dürfen nur die vom Hersteller angegebenen Originalersatzteile eingesetzt und verwendet werden!



Abnehmbare Netzkabel dürfen nicht durch unzulänglich bemessene Netzkabel ersetzt werden.

Ist ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich, z. B. durch:

- sichtbare Beschädigungen,
- unsachgemäße Lagerung,
- unsachgemäßen Transport,
- Ausfall einer Phasenkontrolllampe,
- Ausfall von Messfunktionen, usw.,



darf das Prüfgerät nicht weiter betrieben werden! Das Prüfgerät ist unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme zu sichern! Nur vom Hersteller oder durch die vom Hersteller autorisierten Fachkräfte darf das Prüfgerät instandgesetzt werden!



Während des Prüfablaufs kann es bedingt durch die Messung dazu kommen, dass der PE während der Messung nicht mit den Prüfdosen verbunden ist.



Schutzleiterwiderstands- und Berührungsstrommessungen in elektrischen Anlagen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen und unter Anwendung der entsprechenden Gefahrenhinweise zulässig!



Es ist zu beachten, dass an Prüfobjekten hohe Spannungen auftreten können, z. B. durch geladene kapazitive Schaltungen!



Prüfling erst an die Prüfdose anschließen, wenn der Netzanschluss sicherheitstechnisch in Ordnung ist!



ACHTUNG! Beim Anschluss des Prüflings an eine Prüfdose können an einem defekten Prüfling oder an berührbaren leitfähigen Teilen die nicht am Schutzleiter angeschlossen sind, berührunggefährliche Spannungen anliegen!

1 Anwendung

Das robuste Prüfgerät **SAFETYTEST 3HD** dient zur Prüfung nach Reparatur und für die Wiederholungsprüfung von elektrischen Arbeitsmitteln mit einer Anschlussleistung bis 24 kW (bis 44 kW SAFETYTEST 3HD DC 63 A). Es enthält alle gängigen Steckdosen zur Prüfung von Drehstromverbrauchern, Wechselstromverbrauchern und Verlängerungsleitungen. Der Netzanschluss kann über 400 V Drehstrom oder über 230 V Schuko-Anschlusskabel erfolgen.

Die Bedienung erfolgt menügeführt über ein großes hinterleuchtetes LC-Display. Zu jeder Messung werden Piktogramme als Hilfestellung zum Anschluss und Prüfablauf angezeigt.

Vor der Prüfung erfolgt eine Klassifizierung des Prüflings zur Definition des Prüfablaufes und der Einstellung der Grenzwerte nach der gewählten VDE-Vorschrift (z. B. Heizleistung, Anschlussleitungslänge).

Für einen effizienten Prüfablauf sind separate Abläufe für Verlängerungsleitungen (optional mit RCD), Schweißgeräte (optional) und fest angeschlossene Geräte vorhanden. Die Messwerte werden automatisch im Gerät gespeichert und können anschließend über den PC protokolliert werden, in eine optionale Prüfmanagement- oder Datenbanksoftware per USB, USB-Stick oder Bluetooth (optional) übertragen werden.

Technische Highlights:

- Prüfung nach DGUV Vorschrift 3, DIN EN 50678 (DIN VDE 0701), DIN EN 50699 (DIN VDE 0702), DIN EN 60974-4 (DIN VDE 0544-4) Schweißgeräte und DIN EN 62353 (DIN VDE 0751) Medizingeräte
- QWERTZ-Tastatur, großes kontrastreiches LC-Display
- Anschlüsse: CEE 32 A 5-polig, CEE 16 A 5-polig, CEE 16 A 3-polig, Schuko, Kaltgerätestecker
- Test von Verlängerungsleitungen, optional mit RCD Typ A/B (Baustromverteiler), PRCD, PRCD-S, PRCD-S Plus und PRCD-K
- Automatischer Prüfablauf, Klartextbedienung und grün/rot-LED-Anzeige für OK/Fehler
- Schnellerer Ablauf aller aktiven Prüfungen inklusive Funktionstest mit Echt-Effektiv-Leistungsanzeige in nur einem Prüfschritt
- Überprüfung des Netzanschlusses auf PE-Anschluss und automatische Abschaltung bei gefährlichem Fehlerstrom des Prüflings
- Datenspeicher für bis zu 100.000 Messungen
- Identnummer Eingabe über: QWERTZ-Tastatur, Barcodescanner, 2D QR-Codescanner, Transponderscanner
- Bidirektionaler Datenaustausch zwischen Gerät oder PC mit USB-Stick oder über USB-Kabel möglich
- Optionale Steuerung des Messgerätes (Remotebetrieb): Remote-Master App (Android und iOS), Test-Master App (Android), SafetyDoc Software (Windows PC)

Technische Highlights des SAFETYTEST 3HD DC:

- Messung von Ableitströmen im Differenzstrommessverfahren DC, AC und direkte Schutzleiterstrommessung DC, AC oder DC Differenzstromzange

Technische Highlights des SAFETYTEST 3HD DC 36A:

- DC Ableitstrommessungen für Differenzstrom und über eine optionale Differenzstromzange

2 Lieferumfang und Zubehör

2.1 Lieferumfang (Standard)

SAFETYTEST 3HD/3HD DC:

- 1x Prüfgerät SAFETYTEST 3HD
- 1x Netzkabel Amphenol – Schuko
- 1x Netzkabel Amphenol – CEE 32 A
- 1x Kaltgeräteanschlusskabel 0,6 m
- 1x Prüfsonde 2 m
- 1x Zubehörtasche
- 1x Werkskalibrierzertifikat

SAFETYTEST 3HD 63 A:

- 1x Prüfgerät SAFETYTEST 3HD 63 A
- 1x Netzkabel CEE 32 A Stecker – CEE 63 A Kupplung
- 1x Kaltgeräteanschlusskabel 1,80 m
- 1x Prüfsonde 5 m
- 1x Zubehörtasche
- 1x Werkskalibrierzertifikat

2.2 Optionales Zubehör und Ersatzteile

ZUBEHÖR	ART.-NR.	
Prüfsonde 2-polig 2 m ⁽¹⁾	0003280	
Prüfsonde 2-polig 5 m (Passiv) ⁽¹⁾	0002840	
Prüfsonde 2-polig 10 m (Passiv)	0014460	
Aktivsonde 2-polig 2 m	Eine beleuchtete Taste an der Sonde zeigt das Messergebnis OK/F an und springt bei Betätigung zum nächsten Prüfschritt.	0037500
Aktivsonde 2-polig 5 m		0037410
Aktivsonde 2-polig 10 m		0037530
Differenzstromzange/Stromzange DI40, Strommessung bis 40 A AC	6733040	
Differenzstromzange/Stromzange DI80, Strommessung bis 10 A AC	0036509	
Bürstensonde 4 mm schwarz für effektive Schutzleitermessungen	0001001	
Bürstensonde 4 mm rot	6462270	
Prüfklemme schwarz	0001002	
Prüfklemme rot	6462250	
Kaltgerätekabel für Verlängerungsleitungen- und RCD-Prüfungen, 0,75 m ⁽¹⁾	0025170	
Kaltgerätekabel für Verlängerungsleitungen- und RCD-Prüfungen, 1,80 m ⁽¹⁾	0004520	
Anschlussleitung Amphenol – Schuko ⁽¹⁾	0010010	

Anschlussleitung Amphenol – CEE 32 A ⁽¹⁾	0010030
Anschlussleitung Amphenol – CEE 16 A	0010020
Anschlussleitung CEE 32 A Stecker – CEE 63 A Kupplung ⁽¹⁾	0010020
Zubehörtasche schwarz 3-phasig ⁽¹⁾	0004600
Sicherung 16AT 500 V 6,3x32 mm ⁽¹⁾	0009390
Metallplättchen selbstklebend 45x13 mm ⁽¹⁾	0017705
Barcodescanner RS232/USB	0001190
Transponderscanner RS232/USB	0018510
Transporttasche für Zubehör	0017890
Transponder Scheibe ø 30 mm gelocht (100 Stück)	auf Anfrage
Transponder Glas 3,15 x 13,3 mm (100 Stück)	auf Anfrage
Transponder ø 9 mm – Kabelbefestigung (100 Stück)	auf Anfrage
Barcodedrucker	0002620

(1) Im Lieferumfang enthalten/Ersatzteil

2.3 Geräteoptionen

Option	Beschreibung	Best-Nr.	3HD	3HD DC	3HD DC 63A
Option 10 A	Diese Option ermöglicht die Messung des Schutzleiterwiderstandes mit einem Prüfstrom von 10 A.	0039060	✓	✓	✓
Option RCD 30 mA	Prüfung von RCD Typ A/B und PRCD/PRCD-S/PRCD-K bis 30 mA (2)	0039080	✓	✓	✓
Option RCD 500 mA	Prüfung von RCD Typ A/B und PRCD/PRCD-S/S+/PRCD-K bis 500 mA (2)	0039090	✓	✓	✓
Option MED	Diese Option ergänzt die bereits umfangreichen Prüfmöglichkeiten um die Messungen und Prüfabläufe für Medizingeräte gemäß DIN EN 62353 (DIN VDE 0751-1).	0039100	✓	✓	✓
Option Bluetooth	Diese Option ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen Prüfgerät und PC/Tablet.	0010600	✓	✓	✓
Option ARC	Mit dieser Option können Lichtbogenschweißgeräte nach EN 60974-4 (DIN VDE 0544-4) geprüft werden. Die Belastung der Stromquelle geschieht über ein integriertes elektronisches Potentiometer. Inkl. Zubehör: Messleitungen 2 m und Prüfklemmen rot/schwarz. (2)	0039121	✓	✓	✓
Option Standby	Prüfung der Standby-Stromaufnahme nach EU-Verordnung 1275/2008	0037440	✓	✓	✗

Option 1500 V DC	Diese Option ermöglicht die Isolationsmessung mit einer Prüfspannung bis zu	0018690	✓	✓	✓
Option 3HD 2.500 V	Diese Option ermöglicht die Isolationsmessung mit einer Prüfspannung bis zu 2.500 V.	0039150	✓	✓	✓
Option HID	Ermöglicht den Anschluss eines Standard PC-Barcodescanners oder einer Tastatur.	0039280	✓	✓	✓
Option Sondernetze 3HD	Ermöglicht Prüfungen in Netzen bis max. 500 V/400 Hz (2)	0039130	✓	✓	✓
Option 110V 3HD	Ermöglicht die Prüfung mit SAFETYTEST 3HD im amerikanischen Netz	0028660	✓	✓	✓
Option Plasma 3HD	Ermöglicht Prüfungen von Plasmaschneidern mit bis zu 550 V Leerlaufspannung.	Auf Anfrage	✓	✓	✓

(2) Nur zusammen mit Grundgerät bestellbar/keine spätere Nachrüstung möglich (bei SAFETYTEST 3HD)

2.4 Softwareoptionen

2.4.1 Remote-Master App

Die **Remote-Master App** ist eine Prüfablauf- und Dokumentationssoftware. Die App ist für iOS sowie Android-Betriebssysteme geeignet.

Mit der neu entwickelten Software können Anlagen, Geräte, Maschinen und Arbeitsmittel sehr effizient und einfach geprüft und dokumentiert werden. Individuelle Prüfabläufe mit einzigartigem Bedienkonzept sorgen für eine effiziente Prüfung und schnelle Dokumentation.

Die **Cloud-Master App (Serverlösung)** bietet dazu einen zentralen Zugriff und Überblick über sämtliche Prüfdaten, Kunden und Aufträge, sowie eine einfache Überwachung der Rechte- und Rollenverteilung. Für Kunden kann ein spezifischer Zugriff auf dessen Prüfdaten freischalten werden und somit die Dokumentation übergeben werden.

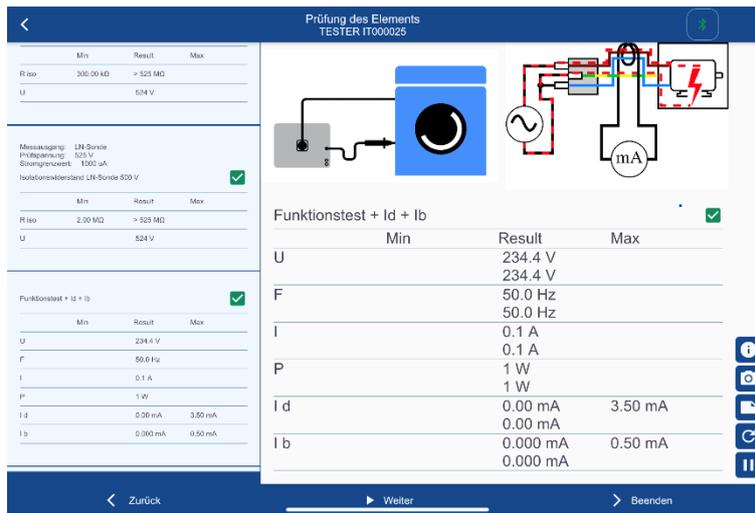
Anlagebäume, Gerätelisten oder Objekte können sowohl vor Ort in der App, als auch vorbereitend zentral über die Cloud anlegen werden. Durch Wischen mit Drag & Drop im neuartigen Menü lassen sich Anlagen, Betriebsmittel und Arbeitsmittel einfach und schnell vervielfältigen.

VERSIONEN	ART.-NR.
Basic Remote-Master App	0042690
Pro Remote-Master App	0042691
Comfort Remote-Master App	0042692
Cloud Remote-Master App	0043900

Weitere Informationen finden Sie unter

<https://safetytest.atlassian.net/wiki/spaces/RMA/overview>





2.4.2 Test-Master App

Die **Test-Master App** ist optimal für die Ansteuerung von Prüfgeräten zur VDE-Prüfung mit einfacher Protokollierung und Arbeitsmittelverwaltung.

Die App steuert das Prüfgerät über eine im Android Tablet oder Smartphone vorhandene Bluetooth Schnittstelle an. Die Daten werden in einer SQLITE3 Datenbank im Tablet/Smartphone gespeichert. Prüfprotokolle werden automatisch im PDF-Format generiert und abgelegt bzw. per Email versendet. Die im Tablet/Smartphone integrierte Kamera kann für die Barcode-/QR-Code-Eingabe und die Fotodokumentation der Prüflinge bzw. der Prüfungen verwendet werden. Fotos werden zusammen mit den Prüfprotokollen ausgedruckt, in einem eigenen Ordner gespeichert und immer zusammen mit der Datenbank exportiert und/oder importiert.

Die Test-Master App unterstützt vier verschiedene Hardwarelizenzen, welche den unterschiedlichen Ansprüchen des Kunden entsprechen. Der Funktionsumfang der App ist abhängig von der Hardwarelizenz auf Ihrem Prüfgerät.

VERSIONEN	ART.-NR.
Basic Test-Master App	0039360
Pro Test-Master App	0039361
Comfort Test-Master App	0039362
EUP Test-Master App	0039363

Weitere Informationen finden Sie unter

<https://safetytest.atlassian.net/wiki/spaces/TMA/overview>



Startmenü

Safetytest 1RT
 Einzigartig im Leistungsumfang

 Kompletprüfung für
 • Geräte nach DIN VDE 0701-0702
 • Lichtbogenschweißgeräte nach DIN VDE 0544-4
 • Medizingeräte nach EN 62353
 • Verlängerungen mit PRCD-S RCDs Typ A und B bis 500 mA

www.safetytest.eu
 Tel: +49 911 38 492 45
 E-Mail Kontakt

SAFETYTEST


 Programm-
hilfe


 Geräte-
handbuch


 Setup


 Speicher





Safetytest 1RT

2.4.3 Verwaltungssoftware SafetyDoc Pro/Free

Die **SafetyDoc Software** ist eine einfach zu bedienende Verwaltungssoftware in Microsoft Excel. Mit der Software können Prüfgeräte ausgelesen und Prüfprotokolle erstellt werden.

Die Protokollvorlagen können unter Microsoft Word inklusive Logo angepasst werden. Weitere Auswertungen der Prüfergebnisse können unter Excel oder einer vorhanden Word-Vorlage mit Fehlerquotenanalyse erfolgen.

Mit der Vollversion SafetyDoc PRO können gefilterte oder vollständige Stammdaten, z. B. für eine Wiederholungsprüfung in das Prüfgerät übertragen werden. Die Software bietet außerdem die Möglichkeit, eine Gefährdungsbeurteilung mit Prüfzeitanpassung durchzuführen. Diese kann jeweils gefilterten oder allen Prüfobjekten zugewiesen werden.

SafetyDoc FREE kann jederzeit in die Vollversion SafetyDoc PRO mit einem Lizenzschlüssel umgewandelt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter

<https://safetytest.atlassian.net/wiki/spaces/SD/overview>



Liniennr.	Kundenname	II-Benennung	Gerätetyp	Hersteller	Typ	Prüfprotokoll	SSZ	Stütz-IP	Über-Übersch.	Verbindlich-keit	Inc. Last	Kenn. Lade	STW Lade	STW
1	BAYER-CHEMIE	AG 10	MS 1000	MS	MS	OK								
2	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
3	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
4	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
5	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
6	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
7	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
8	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
9	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
10	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
11	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
12	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
13	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
14	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
15	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
16	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
17	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
18	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
19	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
20	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
21	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
22	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
23	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
24	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
25	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
26	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
27	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
28	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
29	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
30	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
31	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
32	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
33	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
34	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
35	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
36	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
37	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
38	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
39	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
40	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
41	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								
42	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	AVVA	OK								

3 Anschlüsse-, Bedien- und Anzeigeelemente

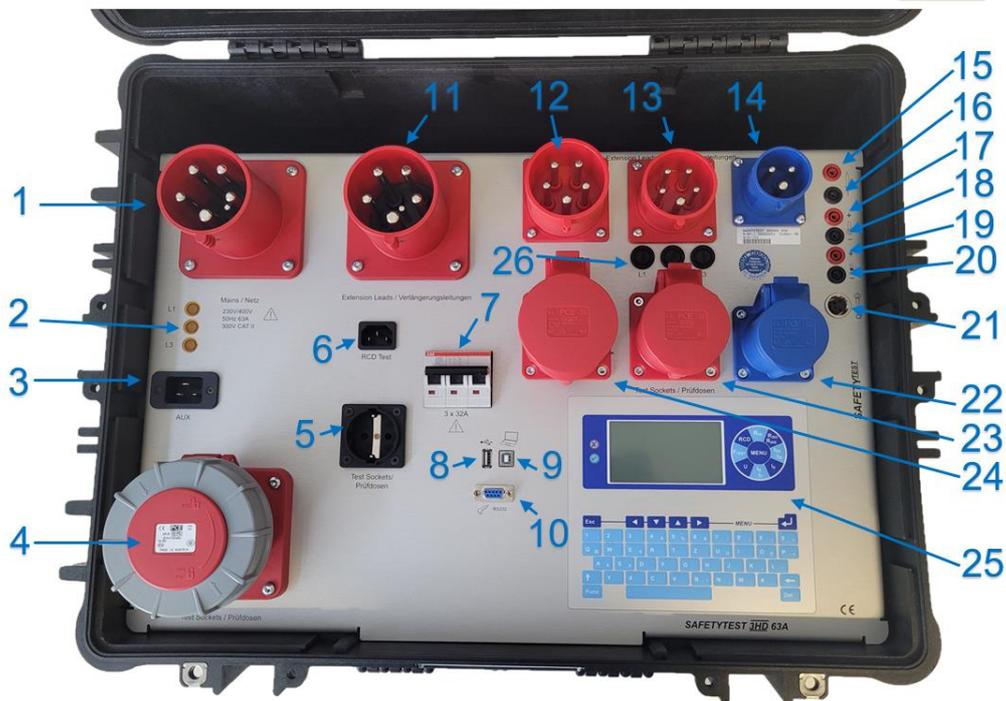
3.1 Frontplatte Safetytest 3HD/3HD DC



Vor dem Anschluss des Prüfgerätes an Netzspannung müssen die entsprechenden Warnhinweise im Kapitel 1 „Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise“, die Warnhinweise auf den Netz-Adapterkabeln und falls vorhanden auch die auf dem Zubehör beachtet werden!
Nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Sicherheit von Anwender, Gerät und Prüfling gewährleistet!

- 1 Netzanschluss, Amphenol Gerätestecker
- 2 Glimmlampen (zeigen die jeweiligen zugeschalteten Netzphasen an)
- 3 Schnittstelle USB A
- 4 Schnittstelle USB B
- 5 Schnittstelle RS232 Buchse für Barcode- oder Transponderscanner
- 6 Kaltgerätestecker für Verlängerungsleitung- und RCD-Prüfung (Option RCD)
- 7 Prüfdose Schuko 16 A
- 8 Sicherungen 16 A für die Prüfdose Schuko und CEE 16 A
- 9 Buchse Sonde-Force
- 10 Buchse Sonde-Sense
- 11 Buchse Zange +
- 12 Buchse Zange -/GND
- 13 Buchse ARC + (Option ARC Schweißgeräteprüfung)
- 14 Buchse ARC - (Option ARC Schweißgeräteprüfung)
- 15 Spezialstecker 4-polig für die Ableitstrommesszange DIDC 40 (nicht aktiv bei 3HD)
- 16 Bedientafel/Bedien- und Anzeigeelemente
- 17 Prüfdose CEE 32 A 5-polig
- 18 Prüfdose CEE 16 A 5-polig
- 19 Prüfdose CEE 16 A 3-polig
- 20 Verlängerungsstecker CEE 32 A 5-polig
- 21 Verlängerungsstecker CEE 16 A 5-polig
- 22 Verlängerungsstecker CEE 16 A 3-polig
- 23 Netzanschluss „AUX“ (Option AUX)

3.2 Frontplatte Safetytest 3HD DC 63 A



- 1 Netzanschluss
- 2 Glimmlampen (zeigen die jeweiligen zugeschalteten Netzphasen an)
- 3 Netzanschluss „AUX“ (Option AUX)
- 4 Prüfdose CEE 63 A 5-polig
- 5 Prüfdose Schuko 16 A
- 6 Kaltgerätestecker für Verlängerungsleitung- und RCD-Prüfung (Option RCD)
- 7 Sicherungsautomat 32 A 3-polig für die Prüfdose CEE 32 A
- 8 Schnittstelle USB A
- 9 Schnittstelle USB B
- 10 Schnittstelle RS232 Buchse für Barcode- oder Transponderscanner
- 11 Verlängerungsstecker CEE 63 A 5-polig
- 12 Verlängerungsstecker CEE 32 A 5-polig
- 13 Verlängerungsstecker CEE 16 A 5-polig
- 14 Verlängerungsstecker CEE 16 A 3-polig
- 15 Buchse Sonde-Force
- 16 Buchse Sonde-Sense
- 17 Buchse Zange +
- 18 Buchse Zange -/GND
- 19 Buchse ARC + (Option ARC Schweißgeräteprüfung)
- 20 Buchse ARC - (Option ARC Schweißgeräteprüfung)
- 21 Spezialstecker 4-polig für die Ableitstrommesszange DIDC 40
- 22 Prüfdose CEE 32 A 5-polig
- 23 Prüfdose CEE 16 A 5-polig
- 24 Prüfdose CEE 16 A 3-polig
- 25 Bedientafel/Bedien- und Anzeigeelemente
- 26 Sicherungen 16 A für die Prüfdose Schuko und CEE 16 A

3.3 Anschlüsse und Schnittstellen

3.3.1 Netzanschluss

3.3.1.1 Amphenol Gerätestecker (SAFETYTEST 3HD/3HD DC)

Netzanschluss des Prüfgerätes an ein- oder mehrphasige Netze mit N-Leiter. Das Prüfgerät darf nur an einem 230 V/400 V, AC 50 Hz Netz betrieben werden, welches mit max. 32 A abgesichert ist!

Der Netzanschluss wird über die entsprechenden Netz-Adapterkabel, je nach Anschlussart, hergestellt. Das Gerät wird über Phase L1-N versorgt

3.3.1.2 CEE 32 A Gerätestecker (SAFETYTEST 3HD 63 A)

Das Prüfgerät darf nur an einem 230 V/400 V, AC 50 Hz Netz betrieben werden, das mit max. 63 A abgesichert ist!

Der Netzanschluss wird über die entsprechenden Netz-Adapterkabel CEE 32 A hergestellt. Das Gerät wird über Phase L1-N versorgt.

3.3.2 Phasenkontrollleuchten

Diese Glühlampen geben Informationen zu den Spannungszuständen der einzelnen Phasen an. Eine Fehlfunktion des Prüflings kann durch das Fehlen einer Phase verursacht werden.

3.3.3 Schnittstelle USB

Anschluss eines USB-Sticks zur Datenübertragung und in Verbindung mit der Option HID zum Anschluss eines Standard PC-Barcodescanners oder einer Tastatur.

3.3.4 Schnittstelle USB B

Anschluss eines USB B Steckers zur Steuerung über eine virtuelle COM-Schnittstelle vom PC. Die Treiber der Firma FTDI müssen installiert sein. Dies erfolgt bereits während der Installation der Software am PC.

3.3.5 Schnittstelle RS232

Anschluss für einen 9-poligen D-Sub-Stecker für die serielle Schnittstelle RS232 (19200, N, 8, 1) für:

- Übertragung der Messungen zu einem PC (alternativ zu USB)
- Updates der Firmware (Grenzwerte, Prüfabläufe, Messfunktionen, Sprachen...) (alternativ zu USB)
- Barcodeleser oder Transponderleser

3.3.6 Sicherungen

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, wurden Sicherungen eingesetzt. Im Fehlerfall sind diese zu überprüfen. Vor der Entnahme der Sicherungen muss das Prüfgerät vom Netz und Prüfling getrennt werden!



Alle Sicherungen dürfen nur durch Originalsicherungen ersetzt werden!

3.3.7 Messbuchsen Sonde

Anschluss einer 2-poligen Sonde für die Schutzleiterwiderstands- und Berührungsstrommessung.

3.3.8 Messbuchsen Stromzange

Anschluss für die Ableitstrommesszange DI40 oder DI80. Der schwarze Anschluss zusammen mit dem roten Anschluss.

3.3.9 Messbuchse Zange -/GND

Der Anschluss Zange -/GND kann auch zur Messung SELV Spannungen oder eine Sonde/Sonde Messung von RPE Sonde-GND, RISO Sonde-GND und Spannungsmessung SELV Sonde-GND.



PELV wird nur mit der Sonde gemessen!

3.3.10 Messbuchsen ARC +/-

Nur in Verbindung mit der Option ARC sind diese Messbuchsen aktiv. Messbuchsen zum Anschluss an die Schweißelektroden.

3.3.11 Prüfdosen

- Schuko Steckdose bis 16 A
- Steckdose CEE 16 A 3-polig
- Steckdose CEE 16 A 5-polig
- Steckdose CEE 32 A 5-polig
- Steckdose CEE 63 A 5-polig (bei SAFETYTEST 3HD DC 63 A)

Der Schutzleiter wird erst vor dem Zuschalten des Netzes verbunden.



An den Prüfdosen kann je nach Messung Spannung anliegen!



Beim Anschluss des Prüflings an eine Prüfdose kann an einem defekten Prüfling oder an einem berührbaren, leitfähigen Teil, das nicht am Schutzleiter angeschlossen ist, eine berührungsfähliche Spannung anliegen!

3.3.12 Prüfstecker

- Verlängerungsstecker CEE 16 A 3-polig
- Verlängerungsstecker CEE 16 A 5-polig
- Verlängerungsstecker CEE 32 A 5-polig
- Verlängerungsstecker CEE 63 A 5-polig (bei SAFETYTEST 3HD DC 63 A)

3.3.13 Anschlussstelle C20 „Option Sondernetze“

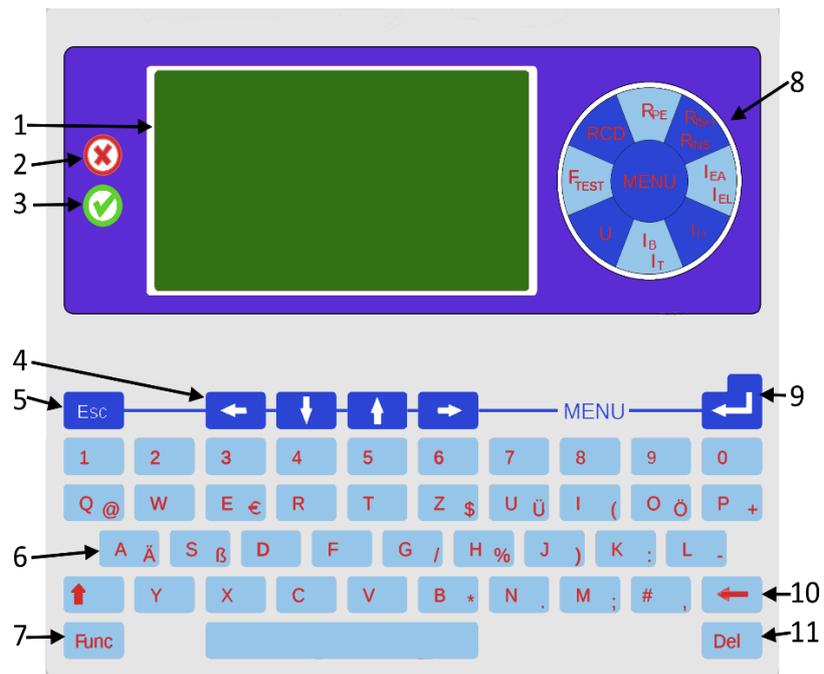
Nur in Verbindung mit der **Option Sondernetze** ist der Anschluss aktiv.

3.3.14 Bedientafel/Bedien- und Anzeigeelemente

Über die Bedienelemente können alle Messungen einfach und komfortabel bedient, sowie über die Anzeigeelemente abgelesen werden. Über die Tastatur können Informationen und Kommentare zu den einzelnen Prüfungen eingegeben werden.

Das Display hat eine Auflösung von 320x240 Punkten und ist hintergrundbeleuchtet. Alle Informationen (Bedienführung, Hilfetexte) und Messergebnisse (Messfunktionen, Grenzwerte, Messwerte und Einheiten) werden im Klartext dargestellt.

Über das Display werden komfortabel die Benutzerführung und die Darstellung von Messfunktionen, Grenzwerten sowie Messwerten angezeigt.



- 1 LC-Display
- 2 FEHLER LED rot
- 3 GUT LED grün bei bestandener Prüfung
- 4 Pfeiltasten um den Cursor zu verschieben
- 5 „ESC-Taste“ länger drücken um Messabläufe abubrechen oder in das Menü zuvor zu wechseln
- 6 Alphanumerische Tastatur
- 7 Funktionstaste um Umlaute zu aktivieren
- 8 Bedienfeld für Einzelmessungen
- 9 „Enter-Taste“ zur Eingabe und Bestätigung des Menüs
- 10 „Lösch-Taste“
- 11 „Entfernen-Taste“

4 Funktionsbeschreibung

5.1 Stromversorgung

SAFETYTEST 3HD/3HD DC:

- Versorgungsspannung: 230 V ± 10 %, 50 Hz, 16 A
400 V ± 10 %, 50 Hz, 16 A/32 A

SAFETYTEST 3HD DC 63 A:

- Versorgungsspannung: 230 V ± 10 %, 50 Hz, 16 A
400 V ± 10 %, 50 Hz, 16 A/32 A/63 A

5.2 Interner Speicher

Die Messungen werden menügeführt im Datenspeicher des Prüfgerätes gespeichert. Die Stammdaten und Messwerte können über einen USB-Stick oder ein Verbindungskabel an den PC übertragen werden. Stammdaten und Prüfvorschrift können auch vom PC in den Speicher übertragen werden.

5.3 Schnittstelle RS232/USB

- Alle Kontakte des Kabels müssen 1:1 verdrahtet sein!
- USB: Der PC wird über ein Standard USB Typ B Kabel angeschlossen.
- Der FTDI Treiber wird mit der PC Software installiert.
- Die Übertragungsrate beträgt 19200 Baud.
- Die Schnittstelle ist potenzialgetrennt.
- Über die USB-/COM-Schnittstelle des „SAFETYTEST 3HD“ kann mit einem PC die Firmware des Prüfgerätes schnell und komfortabel aktualisiert werden. Durch ein Update der Firmware können Menü, Messfunktionen, Grenzwerte und Landessprache aktualisiert bzw. erweitert werden.
- An die RS232 Schnittstelle kann der optionale Barcodescanner/Transponderscanner zum Einlesen der Identnummer angeschlossen werden. Dieser wird werksseitig mit einer Baudrate von 19200 Baud ausgeliefert.

5.4 Schnittstelle Bluetooth (Option Bluetooth)

Umschaltung zwischen SPP und Bluetooth Low Energy (BLE) möglich ab Firmware V1.1.92 und Optionenbezeichnung „BLE“ am Gerät

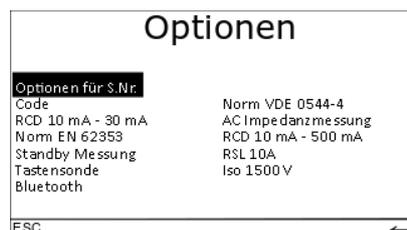
Bluetooth Low Energy wird voranging für die Remote-Master App in einem iOS-Betriebssystem benötigt.

SPP kann bei einem Android-Betriebssystem verwendet werden. Android wird von der Test-Master App und der Remote-Master App unterstützt.

5.5 Geräteoptionen freischalten

Der Optionencode kann im Menü „Optionen“ im Feld „Code“ entweder per Hand eingegeben werden oder mit einem QR-/Barcodescanner eingescannt werden.

Im Anschluss werden die freigeschalteten Optionen im unteren Bereich angezeigt.



App- oder Cloudoptionen können nur über die Test-Master App oder Remote-Master App freigeschaltet werden.

5 Prüfung an elektrischen Geräten

Die von den Normen geforderten Prüfungen sind durch die integrierten Prüfabläufe realisiert. Vor Ablauf der Prüfung ist eine Klassifizierung des Prüflings im Profil-Menü notwendig.

Elektrische Geräte müssen auch nach einer Instandsetzung, Änderung und Wiederholungsprüfung für ihren Benutzer einen Schutz gegen die Gefahren der Elektrizität bieten, der mit dem Schutz neuer Geräte vergleichbar ist. Ob die notwendige Sicherheit vorhanden ist, kann durch Prüfungen nach den entsprechenden Normen bestimmt werden. Die nachstehend aufgeführten Prüfungen sind in der angegebenen Reihenfolge durchzuführen. Jede der Prüfungen muss bestanden sein, bevor mit der nächsten Prüfung begonnen wird:

- Sichtprüfung
- Prüfung des Schutzleiters
- An Geräten der Schutzklasse I eine Messung des Isolationswiderstandes und des Ableitstromes oder des Isolationswiderstandes sowie eine Ersatzmessung im Ersatzableitstromverfahren soweit dies bei dem Prüfling erlaubt ist.
- An Geräten der Schutzklasse II sowie für alle berührbare leitfähige Teile von Geräten der Schutzklasse I, die nicht an den Schutzleiter angeschlossen sind, eine Messung des Isolationswiderstandes, des Berührungstromes oder des Isolationswiderstandes sowie eine Ersatzmessung im Ersatzableitstromverfahren soweit dies bei dem Prüfling erlaubt ist.
- Funktionsprüfung



Bevor an Geräten der Schutzklasse I eine Schutzleiterstrommessung durchgeführt wird, muss vorher die Schutzleiterwiderstandsmessung erfolgreich durchgeführt worden sein!



Bevor an Geräten der Schutzklasse II oder III (außer IT Geräten) eine Berührungstrommessung durchgeführt wird, sollte vorher die Isolationswiderstandsmessung mit 500 V DC, erfolgreich durchgeführt worden sein!



Äußere Anschlussstellen von im Gerät erzeugten Schutzkleinspannungen sind auf Einhaltung der Grenzwerte für die Schutzmaßnahme Schutzkleinspannung zu überprüfen!

5.1 Fachverantwortung

An die fachliche Qualifikation einer Elektrofachkraft werden besonders hohe Anforderungen gestellt. So ist in der DGUV Vorschrift 3 und in den VDE-Bestimmungen, die auch als elektrotechnische Regeln festgeschrieben sind, rechtsverbindlich und damit zwingend der Einsatz der verantwortlichen Elektrofachkraft vorgeschrieben.

Fachverantwortung umfasst die Verpflichtung zum richtigen Tun. Somit sind die entsprechenden Regeln der Technik (elektrotechnische Regeln, VDE-Bestimmungen, usw.) zu beachten. Die Elektrofachkraft darf auch nichts unterlassen, was zur Schadensvermeidung hätte getan werden müssen. Besonders deutlich wird die Fachverantwortung, wenn aus welchen Gründen auch immer, keine vollständige Prüfung durchgeführt werden kann.

Ist einer in der entsprechenden Norm vorgegebenen Prüfgänge aus technischen Gründen oder durch die örtlichen Gegebenheiten oder durch den damit erforderlichen Aufwand nicht durchführbar, so ist von der Elektrofachkraft zu entscheiden ob trotz dieses Verzichts die Sicherheit bestätigt werden kann oder nicht. Diese Entscheidung ist zu begründen und zu dokumentieren und als Fachkraft zu verantworten!

6.2 Prüfung des Elektroanschlusses

Die Prüfung des Elektroanschlusses ist nicht Bestandteil der Prüfvorgaben für die Änderung, Prüfung sowie der Wiederholungsprüfung an elektrischen Geräten. Trotzdem ist es wichtig, vor dem Prüfen von elektrischen Geräten zu wissen, dass die „*Netzbedingungen*“ in Ordnung sind.

Prüfungen an Geräten mit Festanschluss sind oft aus technischen Gründen, durch die örtlichen Gegebenheiten oder durch den damit erforderlichen Aufwand nicht immer durchführbar. Ist der Anschluss des Gerätes nur schwer erreichbar, müssen zur vollständigen Prüfung dessen Verbindungen (L1, L2, L3, N, PE) zum Versorgungsnetz u. U. auch an anderer Stelle, z. B. Netzanschlussklemme des Gerätes, Anschlussdose, Verteiler, usw. aufwendig gelöst werden.

Das Prüfgerät prüft nicht den Elektroanschluss nach den Vorgaben der DIN VDE 0100. Dennoch werden wichtige und aussagekräftige Messungen bezüglich des Elektroanschlusses durchgeführt, wie z. B.:

- Netzschutzleiterpotential $PE < 30\text{ V}$
- Prüfung des N-Leiters auf Unterbrechung (Display bleibt aus)
- Anzeige der Phasenkontrolllampe, wenn das Relais eingeschaltet ist
- Spannungsmessungen Phase gegen N (Anzeige bis 260 V AC)



Elektrische Geräte mit einem Bemessungsstrom über 16 A müssen direkt an eine allpolige Netztrenneinrichtung (Last-, Trenn- oder Leistungsschalter) nach IEC 60947 angeschlossen sein. Damit die Netztrenneinrichtung leicht bedient werden kann, sollte diese in unmittelbarer Nähe und in ca. 1,7 m Höhe über der Zugangsebene gut erreichbar installiert werden.

Stecker und Steckdosen oder Gerätesteckvorrichtungen mit einem Bemessungsstrom über 16 A dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden (immer vorher unbedingt Freischalten!).

Für Stecker und Steckdosen oder Gerätesteckvorrichtungen für Geräte mit einem Bemessungsstrom von nicht mehr als 16 A benötigen, ist die Netztrenneinrichtung nicht vorgeschrieben.



Ist der Schutzleiteranschluss nicht in Ordnung, erscheint auf dem Display die Meldung „ $PE > 30\text{ V}!!$ “. Zusätzlich gibt das Gerät einen kurzen Signalton ab. Messungen mit dem Prüfgerät dürfen erst wieder durchgeführt werden, wenn der Schutzleiter erfolgreich instandgesetzt wurde.



Sind N/PE vertauscht, schaltet der bauseitige Fehlerstromschutzschalter ab



Erscheint keine Anzeige, kann auch Spannung an PE liegen.



Bei Verwendung in einem IT-Netz oder wenn das Prüfgerät über einen Trenntransformator angeschlossen ist, fehlt die PE-Verbindung: Auf dem Display erscheint die Anzeige: „ $PE > 30\text{ V}!!$ “.

5.2 Sichtprüfung

Die Prüfgeräte werden besichtigt auf äußerlich erkennbare Mängel und, soweit möglich, auch auf Eignung für den Einsatzort, z. B.:

- Schäden am Gehäuse
- äußere Mängel der Anschlussleitungen
- Mängel an Biegeschutz und Zugentlastung der Anschlussleitungen
- Anzeichen von Überlastung und unsachgemäßem Gebrauch
- unzulässige Eingriffe und Änderungen
- ordnungsgemäßer Zustand der Schutzabdeckungen
- sicherheitsbeeinträchtigende Verschmutzung und Korrosion
- Vorhandensein erforderlicher Luftfilter
- freie Kühlöffnungen

- Dichtheit
- einwandfreie Lesbarkeit von Aufschriften die der Sicherheit dienen, z. B. Warnsymbole, Schutzklasse, Kenndaten der Sicherung, Schalterstellungen an Trennschaltern, usw.

Das Vorhandensein der Aufschriften, die der Sicherheit dienen, z. B. Angaben zur Drehrichtung, sind zu kontrollieren, gegebenenfalls in geeigneter Form zu erneuern oder zu ergänzen.



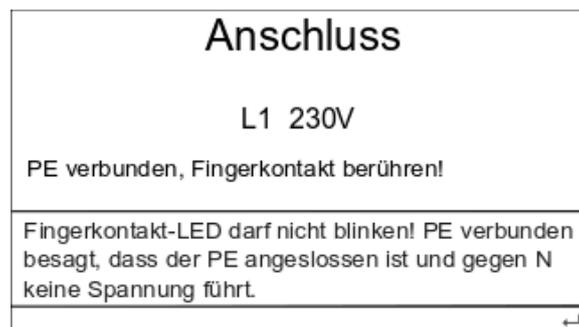
Äußerlich erkennbare Mängel, die zu einer mechanischen Gefährdung oder Brandgefahr führen, sollten die sofortige Instandsetzung nach sich ziehen.

5.3 Inbetriebnahme des Prüfgerätes

5.3.1 Sichtprüfung am Prüfgerät durchführen

- Die Sicherheitshinweise im Kapitel 1 beachten!
- Sichtprüfung am Netzanschluss, Prüfgerät und Messzubehör durchführen!
- Warnhinweise auf Prüfgerät, Netzadapterkabel und Messzubehör beachten!
- Bedienungsanleitung beachten!

5.3.2 Anschluss des Prüfgerätes



Im ersten Menü „Anschluss“ werden die vorhandene Netzspannung sowie die Qualität des N- und PE-Leiteranschlusses angezeigt.

5.3.2.1 Einphasiger Anschluss

Bei korrektem Anschluss wird die Spannung richtig angezeigt, im Display erscheint „ $PE < 30 V$ “. Erscheint im Display die Meldung „*Netzstecker drehen!*“, muss der Netzstecker gedreht werden.



Sollte die Spannung $L1 < 207 V$ sein, bzw. $L1 > 253 V$ sein, sind keine zuverlässigen und aussagekräftigen Messungen mehr möglich!



Erscheint die Meldung „ $PE > 30 V!!!$ “, liegt sehr wahrscheinlich eine Schutzleiterunterbrechung vor oder es kann u. U. auch eine Fremdspannung am Schutzleiter anliegen!

5.3.2.2 Mehrphasiger Anschluss

Bei korrektem Anschluss werden die Spannungen richtig angezeigt und im Display erscheint „ $PE < 30 V$ “, wenn der PE richtig angeschlossen ist.

Sollten die Spannungen

$L1, L2, L3 < 207 V$ sein oder

$L1, L2, L3 > 253 V$ sein,

sind **keine** zuverlässigen und aussagekräftigen Messungen mehr möglich! Den Netzanschluss von einer Elektrofachkraft prüfen zu lassen.

5.4 Messungen

Es werden nur Vorschriften angezeigt, die im Funktionsumfang des Gerätes enthalten sind:

DIN EN 50678	Vorschriften für die Geräteprüfung nach Reparatur in Deutschland
DIN EN 50699	Vorschriften für Wiederholungsprüfungen für elektrische Geräte in Deutschland
EN 62353 (DIN VDE 0751) (Option)	Vorschrift für die Prüfung von medizinischen Geräten
DIN EN 60974-4 (DIN VDE 0544-4) (Option)	Vorschrift für die Prüfung von Lichtbogenschweißgeräten

Je nach Prüfling und davon möglicher ausgehender elektrischer Gefährdung können die in diesem Kapitel beschriebenen Messungen ausgewählt und durchgeführt werden.

- **„Aktiv“** bedeutet, dass die Ableitstrommessungen und der Funktionstest mit zugeschaltetem Netz durchgeführt werden. Das Netz wird über ein im Prüfgerät befindliches Relais auf den Prüfling geschaltet. Aktive Messungen sind die Berührungsstrommessung, die Differenzstrommessung und die Strom-/Leistungsmessung bzw. der Funktionstest.
- **„Passiv“** bedeutet, dass die Messungen ohne Netzspannung durchgeführt werden. Die Schutzleiter- und Berührungsstrommessung werden mit dem Ersatzableitstrommessverfahren durchgeführt.



Bei Geräten mit netzspannungsabhängigen Schaltern sind passive Messungen nur bedingt aussagekräftig. Es sollten immer aktive Messungen durchgeführt werden



In isolierten Netzen (IT-Netze) führen die aktiven Messungen zu kleineren Messergebnissen als im TN-Netz. Diese Messungen sind nur im TN-Netz sinnvoll.



Im Drehstromnetz heben sich kapazitive Ströme der einzelnen Phasen gegen PE gegenseitig auf. Im Fall eines Phasenausfalls oder eines unsymmetrischen Netzes kann ein größerer Differenzstrom fließen. Der im Fehlerfall maximal fließende Strom kann durch das Ersatzableitstrommessverfahren festgestellt werden, wenn die Ableitstromkondensatoren nicht hinter Schaltern oder Schützen liegen.

Durch das Profil wird die Art der Prüfung bestimmt.

- **SK I:** steht für ein Gerät der Schutzklasse I, d. h. mit Schutzleiteranschluss
- Verlängerungsleitung:
 - **Kaltgeräteverlängerung:** Stecker in Prüfdose und Kaltgerätebuchse in Kaltgerätestecker an der Seite des Gerätes stecken.
 - **Schukoverlängerung:** Stecker in Prüfdose stecken. Kurze niederohmige Schuko-Kaltgeräteverlängerung mit der Kaltgerätebuchse in den Kaltgerätestecker an der Seite des Gehäuses stecken. Schukostecker der Kaltgeräteverlängerung in die Dose der Schukoverlängerung stecken.
 - **Drehstromverlängerung:** Adapterteil mit Schukostecker in die Prüfdose stecken. Verlängerung zwischen den Adapterteilen anschließen. Sonde in 4 mm Prüfbuchse des zweiten Adapterteiles anschließen. Die Drehstrom-Verlängerungsleitungsadapter sind als Option erhältlich.

- **SK II** steht für ein Gerät mit verstärkter oder doppelter Isolierung.
- **SK III** steht für ein Gerät mit Schutzkleinspannung.
- **Festanschluss** bedeutet, dass der Prüfling fest am Netz angeschlossen ist und nicht in das Prüfgerät gesteckt werden kann. Die Schutzleiterwiderstandsmessung wird durchgeführt, indem die Verbindung des Schutzleiterschlusses des Prüfgerätes über die Verteilung, das Anschlusskabel des Prüflings bis zum Gehäuse des Prüflings gemessen wird. Die Messung wird immer als aktiv durchgeführt unabhängig von Einstellung in Menü Setup-Messung.
- **SK I mit Zange**. Hier werden die Differenzstrommessung und die Strommessung über eine optional erhältliche Zange durchgeführt. Dieses Profil wird zur Prüfung von Drehstromprüflingen anhand der optional erhältlichen Adapter verwendet. Für die Prüfung der Schutzleiter und Isolationswiderstandsmessung wird der Verlängerungsleitungsprüfadapter für Drehstrom CEE 16 A, CEE 32 A oder CEE 63 A benötigt, für die Messung des Differenzstromes und der Phasenströme wird der Differenzstrommessadapter CEE 16 A, CEE 32 A oder CEE 63 A sowie die entsprechende Stromzange benötigt.

5.4.1 Schutzleiterwiderstandsmessung RPE

Niederohmmessung mit 200 mA DC Prüfstrom

Stecker	Niederohmmessung über die Schukosteckdose und den Sondenanschluss rot
Festanschluss	Niederohmmessung über die Netzanschlussleitung (blaue powerCON)/über die Anlageninstallation und den Sondenanschluss rot
Sonde - Sonde	Niederohmmessung zwischen Sondenanschluss rot und Sondenanschluss schwarz
Verlängerung	Niederohmmessung über die Schukosteckdose und den Kaltgerätestecker C13
Abgleich	Zum Rauskalibrieren von Messleitungswiderständen

5.4.2 Isolationswiderstandsmessung RISO

Isolationsprüfung mit einer Prüfspannung 250 V DC oder 500 V DC (max. 1 mA)

LN – PE	Isolationsprüfung zwischen Aktivleitern (gebrückt) und Schutzleiter.
LN – Sonde	Isolationsprüfung zwischen Aktivleitern (gebrückt) und den Sondenanschluss rot.
Sonde – PE	Isolationsprüfung zwischen Sondenanschluss rot und Schutzleiterkontakt an der Schukoprüfdose.
SKK-PE (Option ARC)	Isolationsprüfung zwischen den Elektroden des Schweißgerätes und Schutzleiter (Prüfspannung 50 V oder 500 V).
LN-SKK (Option ARC)	Isolationsprüfung zwischen Aktivleitern und den Elektroden des Schweißgerätes.



Die Prüfspannung von 500 V DC kann die Prüflinge zerstören.

5.4.3 Ersatzableistrommessung IEA

Ersatzableistrommessung mit einer Leerlaufspannung von ca. 95 V AC (max. 2,5 mA)

LN – PE	Messung von Ersatzableitströmen bei Anlegen einer Wechselspannung zwischen Aktivleiter und Schutzleiter
LN – Sonde	Messung von Ersatzableitströmen bei Anlegen einer Wechselspannung zwischen Aktivleiter und Sondenanschluss rot
Sonde – Sonde	Messung von Ersatzableitströmen bei Anlegen einer Wechselspannung zwischen Sondenanschluss rot und schwarz

5.4.4 Spannungsmessung

Spannungsmessung über den Sondenanschluss rot und schwarz.

Hierbei wird Netzspannung an der Schukoprüfdose zugeschaltet!

Uso	Spannungsmessung über den Sondenanschluss rot und schwarz. Hierbei wird Netzspannung an der Schukoprüfdose zugeschaltet!
Schutzkleinspannung	Spannung wird zwischen Sonde und GND Buchse gemessen.
Leerlaufspannung TRMS (Option ARC)	Falls die Spannung 15 % von U_0 unterschreitet, prüfen Sie ob Ihre Zündspannung ausreicht um einen Schweißvorgang durchzuführen.
Leerlaufspannung PEAK (Option ARC)	Falls die Spannung 15 % von U_0 unterschreitet, prüfen Sie ob Ihre Zündspannung ausreicht um einen Schweißvorgang durchzuführen.



Die Sondenspannungsmessung kann auch zur Messung der Schutzkleinspannung verwendet werden. Angezeigt wird der Echteffektivwert, unabhängig davon, ob mit AC oder mit DC gemessen wird. Diese Messung kann an SELV/PELV Spannungen durchgeführt werden, wenn diese zugänglich sind.

5.4.5 Funktionstest Ftest

Funktionstest mit Differenz-, Berührstrommessung, Phasenstrom, Spannung, Wirkleistung und Stand-by-Leistungsmessung in ein einem Messschritt.

Stecker	Es wird die Netzspannung an der Schukoprüfdose zugeschaltet. Es können Berührströme an allen leitfähigen Teilen mit der Sonde rot abgetastet werden, parallel wird eine Differenzstrom-, Spannungs-, Phasenstrom- und Wirkleistungsmessung durchgeführt. Durch die Pfeiltasten können weitere Funktionen aktiviert werden, wie „Stand-by“-Leistungsmessung und die Umpolung von Phase und Neutralleiter.
Zange	Differenzstrom- und Phasenstrom kann hier mit einer Strommesszange aufgenommen werden. Zusätzlich kann noch der Berührstrom mit der Sonde rot abgetastet werden.



Während des Funktionstests darf der Prüfling maximal 10 Minuten bei Vollast am Prüfgerät betrieben werden. Anschließend sollte das Prüfgerät für 10 Minuten inaktiv bleiben, um es abkühlen zu lassen, bevor es erneut verwendet wird.

5.4.6 Differenzstrom Id

Stecker	Differenzstrommessung über Stecker
Zange	Differenzstrommessung über Zange

5.4.7 Berührstrom Ib

Leitfähige Teile	Berührstrommessung mit Sonde an berührbaren leitfähigen Teilen
SKK (Option ARC)	Berührstrommessung mit Sonde SKK

5.4.8 Temperatur

Für diese Messung schließen Sie bitte den Fühler an einen geeigneten Temperaturmessadapter. Der Umwandlungsfaktor ist 1 mV/°C.

5.5 Geräteoptionen

5.5.1 Option 10 A

Diese Option ermöglicht die Messung des Schutzleiterwiderstandes mit einem Prüfstrom von 10 A DC. Nach dem Erwerb/Freischaltung dieser Option kann während eines Prüfablaufs in der Messung „*Schutzleiterwiderstand*“ zugeschaltet werden.

5.5.2 Option RCD 30 mA/500 mA

Mit diesen Optionen können RCDs der Typen A, B (allstromsensitiv), PRCD, PRCD-S, PRCD-S+ und PRCD-K in Baustromverteilern oder Verlängerungen geprüft werden. Der Auslösestrom und die Auslösezeit werden geprüft und dokumentiert. Für die Typen PRCD-S+/K werden die zusätzlich eingebauten Personenschutzfunktionen überprüft.

Nennfehlerstrom: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA

Typen: A, B (allstromsensitiv), PRCD, PRCD-S, PRCD-S+ und PRCD-K

5.5.3 Medizin EN 60535

Spezifische Messungen nach EN 60535 (DIN VDE 0751-1)

Ersatzgeräteableitstrom	Ersatzgeräteableitstrommessung (Typ B, BF, und CF)
EAWNAT	Ersatzanwendungsteilableitstrommessung mit zugeschaltetem Netz am Anwendungsteil (Typ BF und CF)

Anwendungsteile: keine, Typ B, Typ BF, Typ CF

Typ B	„Body“
Typ BF	„Body Floating“ Anwendungsteil mit Patientenanschluss (Austausch elektrischer Energie oder eines elektrophysiologisches Signals zwischen Medizingerät und Patienten)
Typ CF	„Cardiac Floating“

5.5.4 Option ARC

Mit dieser Option können Lichtbogenschweißgeräte nach DIN EN 60974-4 (DIN VDE 0544-4) geprüft werden. Die Belastung der Stromquelle geschieht über ein integriertes elektronisches Potentiometer. Inkl. Zubehör: Messleitungen 2 m und Prüfklemmen rot/schwarz.

5.5.5 Option Standby (bei SAFETYTEST 3HD/3HD DC)

Diese Option ermöglicht die Messung der Standbyleistung, insbesondere im Rahmen der Erstprüfung, um der gültigen EU-Verordnung 1275/2008 gerecht zu werden.

Nach dem Erwerb/Freischaltung dieser Option kann während eines Prüfablaufs in der Messung „Funktion“ zugeschaltet werden.

5.5.6 Option 1500 V

Diese Option ermöglicht die Isolationsmessung mit einer Prüfspannung bis zu 1500 V DC. Nach dem Erwerb/Freischaltung dieser Option kann während eines Prüfablaufs in der Messung „Isolationswiderstand“ zugeschaltet werden.

5.5.7 Option 2500 V

Diese Option ermöglicht die Isolationsmessung mit einer Prüfspannung bis zu 2500 V DC. Nach dem Erwerb/Freischaltung dieser Option kann während eines Prüfablaufs in der Messung „Isolationswiderstand“ zugeschaltet werden.

5.5.8 Option 110 V

In dieser Option wird ein Weitbereichsnetzteil verbaut, sodass die Prüfung mit SAFETYTEST 3HD im amerikanischen Netz möglich sind.

5.5.9 Option Sondernetze

Das Prüfgerät „SAFETYTEST 3HD“ kann mit der separaten Hilfsversorgung verwendet werden, um Geräte mit und ohne N-Leiter Anschluss (Anschlussarten 3 N PE, 3 PE, 1 N PE, 2PE) und Geräte mit Sonderspannungen und Frequenzen zu prüfen.

Die maximale Phasennennspannung gegen Erde beträgt 300 V, entsprechend einer Außenleiterspannung von 520 V. Die minimale Nennspannung gegen Erde beträgt 90 V.

Die Netzspannung wird dabei immer gegen den gemeinsamen PE gemessen. Die aktiven VDE-Messungen (Differenzstrom und Berührungstrom) können in Netzen mit Frequenzen bis 400 Hz durchgeführt werden. Zum Anschluss des Prüfgerätes an das Netz und an den Prüfling sind entsprechende Adapterkabel notwendig, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

5.6 Vorbereitung zur Prüfung

5.6.1 Sichtprüfung durchführen

- Die Sicherheitshinweise im Kapitel 1 beachten!
- Sichtprüfung am Netzanschluss, Prüfgerät und Messzubehör durchführen!
- Warnhinweise auf Prüfgerät, Netzadapterkabel und Messzubehör beachten!

5.6.2 Prüfgerät mit Netzspannung versorgen

Das Prüfgerät wird über den Netzanschluss links oben am Gerät versorgt.

5.7 Prüfer-, Kunden- und Gerätedaten eingeben

- Prüfer eingeben
- Kundendaten eingeben
- Vorschrift auswählen
- Profil auswählen
- Prüfeinstellungen auswählen

5.8 Prüfung starten

Die Einzelprüfungen können über die Direktwahltasten ausgewählt werden.

Optional können Prüfungen über Bluetooth-Verbindung oder USB-Verbindung gesteuert und dokumentiert werden:

1. Remote-Master
2. Test-Master
3. Safety-Remote

5.9 Funktionsprüfung

Nach Beendigung der elektrischen Prüfung ist eine Funktionsprüfung des Gerätes durchzuführen. Eine Teilprüfung kann ausreichend sein.

5.10 Dokumentation der Prüfung

Die bestandene Prüfung ist zu protokollieren. Sollte sich ein Gerät als nicht sicher erweisen, ist dies am Gerät deutlich zu kennzeichnen und der Betreiber ist darüber schriftlich in Kenntnis (Prüfprotokoll/Mängelliste) zu setzen. Die Messwerte und ggf. Änderungen sind zu protokollieren. Die Anbringung eines Prüfsiegels am Gerät wird nach bestandener Sicherheitsprüfung empfohlen.

6 Anschlussmöglichkeiten (Beispiele)

6.1 Schutzleitemessung

6.1.1 Schutzleitemessung von Wechselstromprüflingen



Schutzleitemessung: Mit der Schutzleitersonde die Gehäuseteile abtasten und Anschlusskabel bewegen.

6.1.2 Schutzleiterwiderstandsmessung von festangeschlossenen Prüflingen

Bei festangeschlossenen Geräten das Prüfgerät - wenn möglich - im Stromkreis des Prüflings mit Spannung versorgen. Ablauf „*Festanschluss*“ einstellen. Dann Gehäuseteile abtasten. In diesem Fall wird der PE über den Prüfgeräte-Netzanschluss, die Installation in der Anlage und den Prüflingsnetzanschluss gemessen. Der Grenzwert ist deshalb höher als bei der direkten Messung.

6.1.3 Schutzleiterwiderstandsmessung von Drehstromprüflingen



Stecker des Prüflings anpassende Prüfdose anschließen. Mit der Sonde die geerdeten Metallteile des Prüflings abtasten.

6.1.4 Berührbare, isolierte, leitfähige Teile ohne PE Verbindung



Messung an berührbaren Teilen, die nicht mit PE verbunden sind: Mit der Sonde diese Teile abtasten. Bei sich bewegenden Teilen, wie bei einer Bohrmaschine, das Bohrfutter im drehenden Betriebszustand abtasten, am besten mit der optionalen Bürstensonde.

Sichtschutz beachten.

6.2 Isolationswiderstand

6.2.1 Isolationswiderstand LN-PE

Isolationswiderstandsmessung LN-PE: „Mit Iso-Messung“ > Ja

Gerät in Prüfdose einstecken. Die Messung wird im spannungslosen Zustand durchgeführt.

6.2.2 Isolationswiderstand LN-PE von Drehstromprüflingen



Prüfablauf: „Mit Iso-Messung“ > Ja. Stecker des Prüflings an Prüfdose des Messgerätes anschließen. Den Prüfling einschalten.

6.2.3 Isolationswiderstand Sonde-PE



6.3 Differenzstrommessung

6.3.1 Differenzstrommessung an Prüflingen mit Schukostecker

Differenzstrommessung, Funktionstest: Den Prüfling in Prüfdose einstecken. Der Prüfling wird über das Prüfgerät mit Strom versorgt.

6.3.2 Differenzstrommessung mit Differenzstromzange DI40/DI80



Die Zange am Prüfgerät (Buchse schwarz und rot mit Zangensymbol gekennzeichnet) anschließen. Mit der Differenzstromzange die Leiter L1, L2, L3 und N umfassen.

6.4 Verlängerungsleitungsprüfung



Für die Messung von CEE 16/32, Stecker und Buchse in das Prüfgerät, Prüfdose und Prüfstecker einstecken und den Verlängerungsleitungstest durchführen.

Es wird der Schutzleiterdurchgang, die Isolation L1, L2, L3 und N gegen PE sowie die Durchgängigkeit und Phasenfolge der Verlängerungsleitung geprüft. Es bedarf keiner besonderen Auswahl, welche Prüfdosen und Stecker aktiviert werden, dies geschieht automatisch.



Für die Messung einer Verlängerungsleitung/Kabeltrommel (einphasig) wird der Schukostecker des Prüflings in das Prüfgerät gesteckt. Die andere Seite der Verlängerungsleitung wird mit dem Einbaustecker „RCD Test“ verbunden.

Im Menü > Prüfung > Identnummer > Vorschrift (EN 50678/EN 50699) > Profil: „Verlängerung“ auswählen und Prüfung starten. Es werden der Schutzleiterwiderstand, die Isolation L1 und N gegen PE, sowie optional die Durchgängigkeit und Phasenfolge der Verlängerungsleitung geprüft.

6.5 Option RCD

Es gibt zwei Optionen, die für die Messung von RCDs verfügbar sind:

- Option RCD 10 mA – 500 mA
- Option RCD 10 mA – 30 mA





Bei der RCD/PRCD/PRCD-S/PRCD-K Prüfung wird der Schukostecker in die Prüfdose des Prüfgerätes gesteckt. Die andere Seite der RCD-Leitung wird in den Einbaustecker "RCD Test" gesteckt, gegebenenfalls unter Verwendung eines Adapters gemäß der Abbildung.

- Display: Menü > Prüfung > Identnummer > Vorschrift (EN 50678/EN 50699) > Profil > Verlängerung > unter dem Reiter „RCD“ auswählen und dann RCD-Typ eingeben, anschließend den Nennfehlerstrom des RCDs einstellen > Verlängerungsleitungstest starten und den Anweisungen auf dem Display folgen.
- Test-Master App: Startbild > Prüfung > Kunden und/oder Gerät auswählen > in Geräteinformation das Profil „Verlängerung“ auswählen > im Prüfprofil den RCD-Typ eingeben und den Nennfehlerstrom des RCDs einstellen > Prüfung starten und den Anweisungen in der App folgen
- Remote-Master App: Startbildschirm > Kunden und/Gerät auswählen >

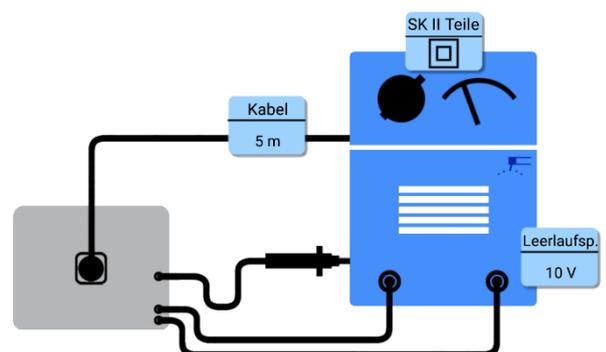
6.6 Option ARC/Schweißgeräteprüfung



Option VDE 0544-4 → Norm bei Menübild „Vorschrift“ einstellen.






Bei der Schweißgeräteprüfung werden die beiden Elektroden, wie im Bild zu sehen ist, am Prüfgerät angeschlossen. Das Netzkabel des Schweißgerätes wird mit der Prüfdose des Prüfgerätes verbunden. Im Menü > Prüfung > Identnummer > Vorschrift: „VDE 0544-4“, die Schweißgerätenorm auswählen, Leerlaufspannung einstellen und die Prüfung starten.

Anschluss








Bei der Schweißgeräteprüfung wird einiges mehr von dem Prüfpersonal abverlangt. Hierzu ist unabdingbar, neben der Befähigung für die Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln auch noch eine Befähigung zum „Prüfen von Lichtbogenschweißeinrichtungen“ zu erlangen.

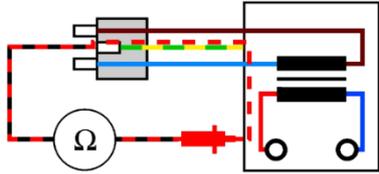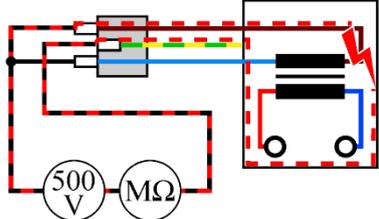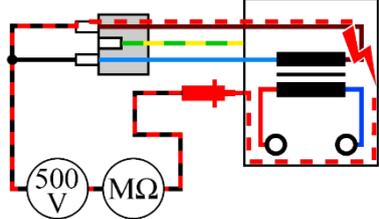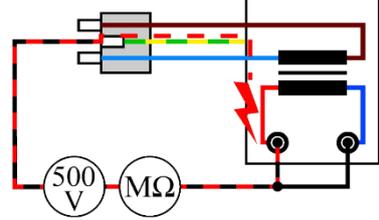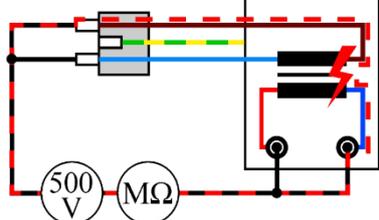Passive Prüfungen

<p>Schutzleitermessung mit einem Prüfstrom 200 mA DC RPE</p>	
<p>Isolationswiderstandsmessung LN gegen PE mit einer Prüfspannung von 500 V DC. RISO LN-PE Achtung Herstellerangaben beachten!</p>	
<p>Isolationswiderstandsmessung LN gegen Isolierte leitfähige Teile die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind, mit einer Prüfspannung von 500 V DC RISO LN-Sonde Achtung Herstellerangaben beachten!</p>	
<p>Isolationswiderstandsmessung SSK gegen PE mit einer Prüfspannung von 500 V DC RISO SSK-PE Achtung Herstellerangaben beachten!</p>	
<p>Isolationswiderstandsmessung LN gegen Schweißstromkreis mit einer Prüfspannung von 500 V DC RISO LN-SSK Achtung Herstellerangaben beachten!</p>	

Aktive Prüfungen

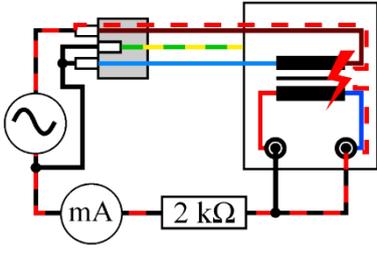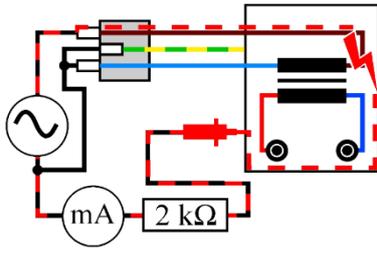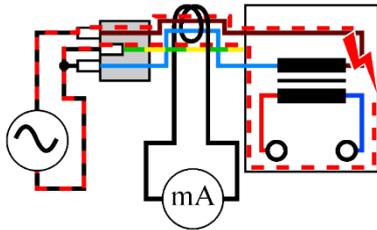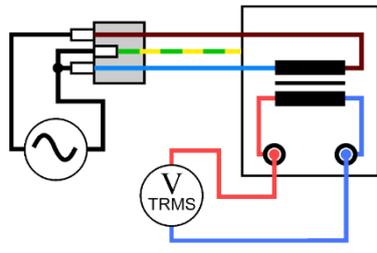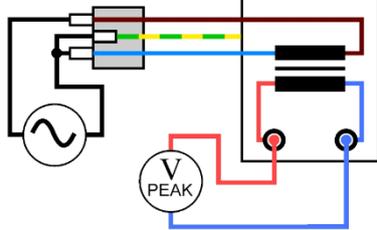Bei aktiven Prüfungen wird der Prüfling über das Messgerät mit der nötigen Spannung versorgt. Der Prüfling wird in Betriebszustand versetzt und die Leerlaufspannung muss aktiviert werden.






<p>Berührstrommessung am Schweißstromkreis: hierzu muss das Schweißgerät aktiviert und die Leerlaufspannung eingeschaltet sein.</p> <p>I_{BSSK}</p>	
<p>Berührstrommessung an allen leitfähigen Teilen die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind:</p> <p>I_B</p> <p>Hierzu muss das Schweißgerät aktiviert und die Leerlaufspannung eingeschaltet sein.</p>	
<p>Differenzstrommessung über die Versorgungsleitung.</p> <p>I_D</p> <p>Hierzu muss das Schweißgerät aktiviert und die Leerlaufspannung eingeschaltet sein.</p>	
<p>Leerlaufspannung TRMS Messung am Schweißstromkreis.</p> <p>U_{TRMS}</p> <p>Hierzu muss das Schweißgerät aktiviert und die Leerlaufspannung eingeschaltet sein.</p>	
<p>Messung der Spitzenspannung mit einer Elektronischer Last 5 kOhm--200 Ohm.</p> <p>U_0</p>	

6.7 Medizingeräteprüfung

Sichtprüfung





- Schutzleiter
- Gehäuse
- Isolierteile
- Anschluss, Stecker
- Aufschriften
- Sonstiges

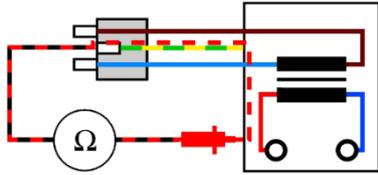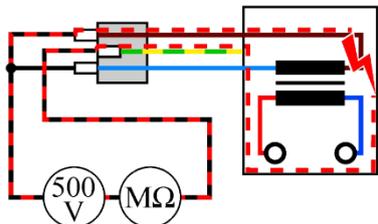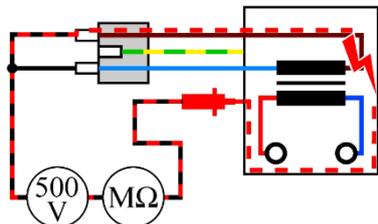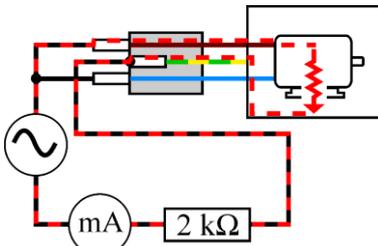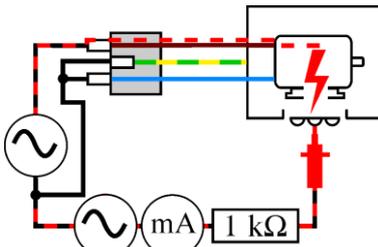Passive Prüfungen

<p>Schutzleitermessung mit einem Prüfstrom 200 mA DC</p> <p>RPE</p>	
<p>Isolationswiderstandsmessung LN gegen PE mit einer Prüfspannung von 500 V DC.</p> <p>RISO LN-PE</p> <p>Achtung Herstellerangaben beachten!</p>	
<p>Isolationswiderstandsmessung LN gegen Isolierte leitfähige Teile die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind, mit einer Prüfspannung von 500 V DC</p> <p>RISO LN-Sonde</p> <p>Achtung Herstellerangaben beachten!</p>	
<p>Ersatzgeräteableitstrommessung LN gegen PE</p> <p>IEA</p>	
<p>Ersatzanwendungsteilableitstrommessung bei Anwendungsteiltyp BF und CF</p> <p>EAWNAT</p>	

Aktive Prüfungen

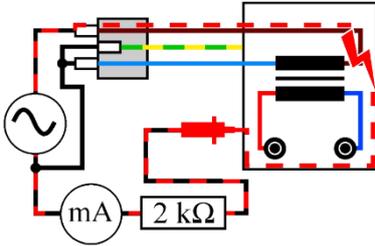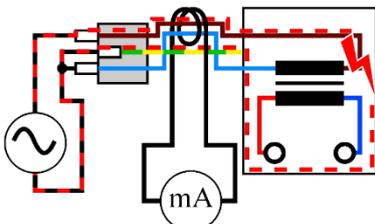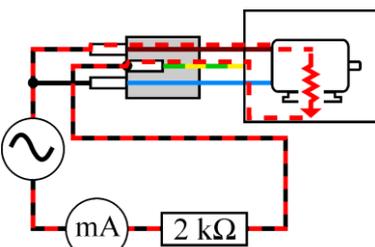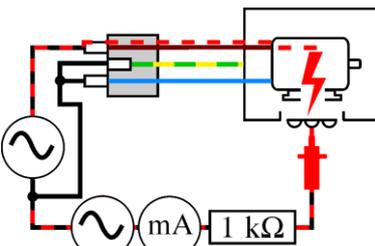Bei aktiven Prüfungen wird der Prüfling über das Messgerät mit der nötigen Spannung versorgt. Der Prüfling wird in Betriebszustand versetzt und die Leerlaufspannung muss aktiviert werden.

<p>Berührstrommessung an allen leitfähigen Teilen die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind:</p> <p>IB</p> <p>Hierzu muss das Schweißgerät aktiviert und die Leerlaufspannung eingeschaltet sein.</p>	
<p>Differenzstrommessung über die Versorgungsleitung.</p> <p>ID</p> <p>Hierzu muss das Schweißgerät aktiviert und die Leerlaufspannung eingeschaltet sein.</p>	
<p>Ersatzgeräteableitstrommessung LN gegen PE</p> <p>IEA</p>	
<p>Ersatzanwendungsteilableitstrommessung mit Netz am Anwendungsteil bei Typ BF und CF</p> <p>EAWNAT</p>	

7 Firmware aktualisieren



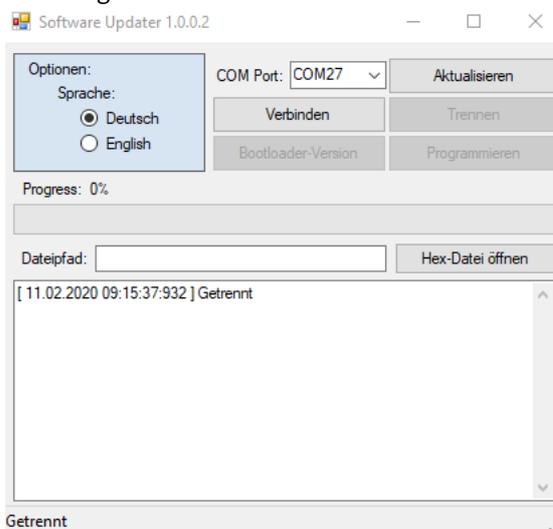
Ein Fehler oder Nichtbeachten der Anleitung kann zu Beschädigungen am Prüfgerät führen! Das Prüfgerät muss in diesem Fall eingeschickt werden!



Während des gesamten Updateprozesses muss die **Spannungsversorgung** gewährleistet werden!

7.1 Firmwareupdate über USB-Anschluss

- 1 Das Prüfgerät mit Spannung versorgen
- 2 Das Prüfgerät an der USB Schnittstelle des PCs anschließen.



- 3 Das Programm „ST1_UPDATE_SOFTWARE.exe“ mit ausreichenden Rechten für den Schnittstellenzugriff starten.
- 4 Die Schnittstelle des Prüfgerätes unter „COM Port“ auswählen. Bei mehreren Einträgen in der Auswahl im Windows-Geräte-Manager die entsprechende COM-Nummer suchen.
- 5 Die Firmwaredatei unter „Hex-Datei öffnen“ auswählen und öffnen.
- 6 Die Schaltfläche „Verbinden“ betätigen → der grüne Balken wird komplett gefüllt (Status: „Verbunden“)
- 7
- 8 Die Schaltfläche „Programmieren“ betätigen, daraufhin startet der Programmiervorgang. (Status: „Programmierung begonnen ...“)



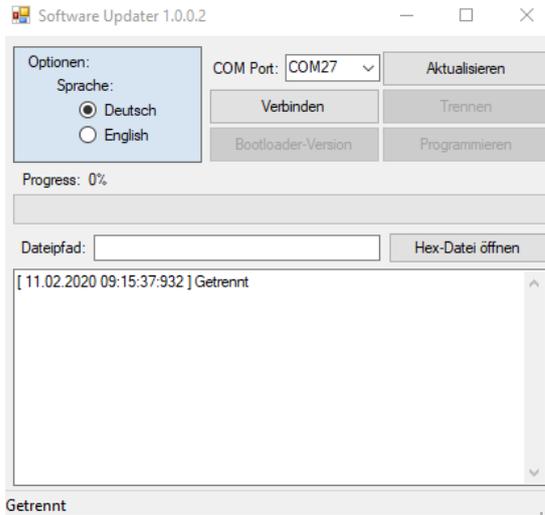
Der Programmiervorgang dauert mehrere Minuten! Dabei das Gerät nicht vom Netz trennen oder die Schnittstellenverbindung unterbrechen!

- 9 Nach Abschluss des Programmiervorgangs (Status: „Programmierung beendet!“) die Schaltfläche „Trennen“ betätigen. (Status: „Getrennt“)
- 10 Das Prüfgerät vom Netz trennen und neu verbinden

7.2 Firmwareupdate über Bluetooth-Schnittstelle

- 1 Das Prüfgerät mit Spannung versorgen

- 2 Das Prüfgerät via Bluetooth mit dem PC verbinden und im „Geräte manager“ den Com-Port des Gerätes nachschauen
- 3 Das Programm „ST1_UPDATE_SOFTWARE.exe“ mit ausreichenden Rechten für den Schnittstellenzugriff starten.



- 4 Die Schnittstelle des Prüfgerätes unter „COM Port“ auswählen. Bei mehreren Einträgen in der Auswahl im Windows-Geräte-Manager die entsprechende COM-Nummer suchen.
- 5 Die Firmwaredatei unter „Hex-Datei öffnen“ auswählen und öffnen.
- 6 Die Schaltfläche „Verbinden“ betätigen
- 7 Die Schaltfläche „Verbinden“ betätigen → der grüne Balken wird komplett gefüllt (Status: „Verbunden“)
- 8 Die Schaltfläche „Programmieren“ betätigen, daraufhin startet der Programmiervorgang. (Status: „Programmierung begonnen ...“)



Der Programmiervorgang dauert mehrere Minuten! Dabei das Gerät nicht vom Netz trennen oder die Schnittstellenverbindung unterbrechen!

- 9 Nach Abschluss des Programmiervorgangs (Status: „Programmierung beendet!“) die Schaltfläche „Trennen“ betätigen. (Status: „Getrennt“)
- 10 Das Prüfgerät vom Netz trennen und neu verbinden

8 Fehlermeldung, Fehlerbeseitigung

8.1 Display bleibt aus

Hinweis: Vermutlich ist der L- oder N-Leiteranschluss nicht in Ordnung.

Leuchtet die Kontrolllampe L1 nicht, muss der Fehler an der Steckdose bzw. dem Anschlusskabel gesucht werden.

Wenn die Kontrolllampe L1 leuchtet, das Display dennoch ohne Inhalt bleibt, ist entweder der Nullleiter unterbrochen oder das Prüfgerät defekt.

8.2 Berührungsstrommessung zeigt 0,000 mA an

Dies ist kein Fehler, sondern der Normalzustand.

8.3 Berührungsstrommessung über 0,5 mA



Spannung auf den berührbaren, leitfähigen Teilen!
Prüfling sofort von der Netzdose trennen!

Eine Isolationswiderstandsmessung zwischen den berührbaren, leitfähigen Teilen und dem Netzanschluss des Prüflings (L1/L2/L3/N) durchführen! Während der Isolationsmessung müssen alle Schaltelemente geschlossen sein, damit alle Isolierungen erreicht werden!

Der Messwert muss über 2 M Ω betragen. Nach erfolgreicher Isolationsmessung den Berührungsstrom messen. Der Messwert muss kleiner 0,5 mA sein.

8.4 Differenzstrommessung wird „F“ angezeigt

Das Gerät ermittelt den Grenzwert des Differenzstroms abhängig von der Gesamtheizleistung. Es gilt ein Grenzwert von 1 mA/kW Gesamtheizleistung.

- Die Gesamtheizleistung des Prüflings prüfen (Typenschild)
- Sind die Leistungsangaben vom Prüfgerät und Typenschild des Prüflings identisch, ist das Isolierverhalten des Prüflings nicht in Ordnung!
- Die Netzspannungen werden nicht korrekt angezeigt
- Netzspannung kontrollieren

Wenn der Fehler am Prüfgerät liegt, muss das Prüfgerät an den Service geschickt, bzw. ausgetauscht werden!

8.5 Kommunikationsprobleme mit Bluetooth

Das Problem kann mehrere Ursachen haben, folgendes sollte überprüft werden:

- Prüfen Sie, ob der Standortdienst am Endgerät freigegeben und aktiviert ist über die Einstellungen des Endgeräts.
- Prüfen Sie ob Ihr Bluetoothdienst am Endgerät freigegeben und aktiviert ist über die Einstellungen des Endgeräts.
- Stellen Sie sicher, dass ihr Gerät den richtigen Bluetooth Modus hat.
- Entfernen Sie die Netzverbindung des Prüfgeräts und schalten Sie es an
- Wird BLE von Ihrem Gerät (Tablet/Smartphone) unterstützt? (Ab Bluetooth Standard 4.2).
- Wird SSP von Ihrem Endgerät unterstützt? (iOS unterstützt nur BLE, Bluetooth Low Energy).
- Verbinden und koppeln Sie Ihr Gerät immer über die Software und nicht über das Betriebssystem.
- Löschen Sie das Bluetooth-Gerät im Betriebssystem und koppeln und verbinden es erneut von der App aus.

- Es muss der Standortdienst in den Einstellungen am Endgerät freigegeben und aktiviert sein.

Hilfe? Kontaktieren Sie uns:

<https://ssp.safetytest.eu>



9 Technische Daten

9.1 Messungen für 3HD

Messungen (Gebrauchsfehler 5 % v.M. + 1 % v.B.)	
Schutzleiterwiderstand	0,000 Ω ... 4,000 Ω, Prüfstrom 200 mA DC/Leerlaufspannung ca. 10 V Option 10 A 10 A DC/Leerlaufspannung ca. 4 V
Isolationswiderstand	0,00 MΩ ... 20,00 MΩ, Leerlaufspannungen: <ul style="list-style-type: none"> • 500 V (Gebrauchsfehler 5 % v.M. + 1 % v.B.) • 250 V (Gebrauchsfehler 10 % v.M. + 2 % v.B.) • 50 V (Gebrauchsfehler 20 % v.M. + 2 % v.B.) Kurzschlussstrom: max. 1,2 mA Ausgang L-N max. 500 V/50 MΩ Option 1.500 V und 2.500 V Leerlaufspannung: 1.000 V, 1.500 V, 2.500 V Option MED 0,00 MΩ ... 70,00 MΩ (mind. 500 V) (Gebrauchsfehler 20 % v.M. + 2 % v.B.)
Integrierte Fehlerstromabschaltung	Differenzstrom > ca. 20 mA
Ersatzableitstrom	0,00 mA ... 20,00 mA, Leerlaufspannung ca. 230 V AC (max. 2,5 mA), (Innenwiderstand 1 kΩ)
Differenzstrom gemäß DIN EN 61557-14 zur korrekten Bewertung der Oberschwingungen	Prüfdose: 0,00 mA ... 20,00 mA AC Optional mit Differenzstromzange <ul style="list-style-type: none"> • DI40: 0,00 mA ... 40,00 mA • DI80: 0,00 mA ... 40,00 mA
Berührungsstrom	0,000 mA ... 4,000 mA 0,000 mA ... 10,000 mA (DIN EN 60974-4)
Spannung L1, L2, L3 gegen N	L1: 200 V ... 250 V AC (Option Sondernetze 110 V: L1: 110 V ... 250 V AC) L2: 0 ... 250 V AC L3: 0 ... 250 V AC
Strommessung IL1, IL2, IL3	Prüfdose Schuko: 0,00 A ... 16,0 A Prüfdosen CEE: 3x 0,00 A ... 40,0 A Optional mit Differenzstromzange <ul style="list-style-type: none"> • DI40: 0,00 A ... 40,00 A AC • DI80: 0,00 A ... 10,00 A AC
Schutzleiterüberwachung	Spannung N-PE > 30 V
Leistungsmessung	0 W ... 30.000 W (Strom > 20 A → maximale Messdauer 10 min)

RCD (Option RCD)	Nennfehlerstrom 10/30/100/300/500 mA Auslösezeit: 0 ... 300 ms RCD Typ A, F, B, B+ PRCD, PRCD Typ S, S+, K
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> • USB Typ A für USB-Stick 2.0 oder Barcode- und Transponderscanner USB-Typ B für eine Steuerung mit einem Windows PC oder Android Tablet. • RS232 für den Barcode-, 2D QR-Code- und Transponderscanner • Bluetooth (Option Bluetooth) für eine drahtlose Steuerung mit einem Windows PC oder Android Tablet
Speicher	100.000 Stammdatensätze
Spannungsmessung SELV/PELV über Sonde	0 V ... 440 V AC/DC
Prüfabläufe	SKI aktiv/passiv, SKII aktiv/passiv, Verlängerung, Festanschluss mit Zange, SKIII und Einzelmessungen
Leerlaufspannung (Option ARC)	0 V ... 150 V (5 k Ω ... 200 Ω), gemäß: DIN EN 60974-4 (DIN VDE 0544-4)

9.2 Messungen für 3HD DC

Messungen (Gebrauchsfehler 5 % v.M. + 1 % v.B.)	
Schutzleiterwiderstand	0,000 Ω ... 4,000 Ω , Prüfstrom 200 mA DC/Leerlaufspannung ca. 10 V Option 10 A 10 A DC/Leerlaufspannung ca. 4 V
Isolationswiderstand	0,00 M Ω ... 20,00 M Ω , Leerlaufspannungen: <ul style="list-style-type: none"> • 500 V (Gebrauchsfehler 5 % v.M. + 1 % v.B.) • 250 V (Gebrauchsfehler 10 % v.M. + 2 % v.B.) • 50 V (Gebrauchsfehler 20 % v.M. + 2 % v.B.) Kurzschlussstrom: max. 1,2 mA Ausgang L-N max. 500 V/50 M Ω Option 1.500 V und 2.500 V Leerlaufspannung: 1.000 V, 1.500 V, 2.500 V Option MED 0,00 M Ω ... 70,00 M Ω (mind. 500 V) (Gebrauchsfehler 20 % v.M. + 2 % v.B.)
Integrierte Fehlerstromabschaltung	Differenzstrom > ca. 20 mA
Ersatzableitstrom	0,00 mA ... 20,00 mA, Leerlaufspannung ca. 230 V AC (max. 2,5 mA) (Innenwiderstand 1 k Ω)
Differenzstrom gemäß DIN EN 61557-14 zur korrekten Bewertung der Oberschwingungen	Prüfdose: 0,00 mA ... 20,00 mA AC Optional mit Differenzstromzange <ul style="list-style-type: none"> • DI40: 0,00 mA ... 40,00 mA

	<ul style="list-style-type: none"> • DI80: 0,00 mA ... 40,00 mA • DIDC 40: 0,00 mA ... 40,00 mA
Berührungsstrom	0,000 mA ... 4,000 mA 0,000 mA ... 10,000 mA (DIN EN 60974-4)
Spannung L1, L2, L3 gegen N	L1: 200 V ... 250 V AC (Option Sondernetze 110 V: L1: 110 V ... 250 V AC) L2: 0 ... 250 V AC L3: 0 ... 250 V AC
Strommessung IL1, IL2, IL3	Prüfdose Schuko: 0,00 A ... 16,0 A Prüfdosen CEE: 3x 0,00 A ... 40,0 A Optional mit Differenzstromzange <ul style="list-style-type: none"> • DI40: 0,00 A ... 40,00 A • DI80: 0,00 A ... 10,00 A
Schutzleiterüberwachung	Spannung N-PE > 30 V
Leistungsmessung	0 W ... 30.000 W (Strom > 20 A → maximale Messdauer 10 min)
RCD (Option RCD)	Nennfehlerstrom 10/30/100/300/500 mA Auslösezeit: 0 ... 300 ms RCD Typ A, F, B, B+ PRCD, PRCD Typ S, S+, K
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> • USB Typ A für USB-Stick 2.0 oder Barcode- und Transponderscanner USB-Typ B für eine Steuerung mit einem Windows PC oder Android Tablet. • RS232 für den Barcode-, 2D QR-Code- und Transponderscanner • Bluetooth (Option Bluetooth) für eine drahtlose Steuerung mit einem Windows PC oder Android Tablet
Speicher	100.000 Stammdatensätze
Spannungsmessung SELV/PELV über Sonde	0 V ... 440 V AC/DC
Prüfabläufe	SKI aktiv/passiv, SKII aktiv/passiv, Verlängerung, Festanschluss mit Zange, SKIII und Einzelmessungen
Leerlaufspannung (Option ARC)	0 V ... 150 V (5 kΩ ... 200 Ω), gemäß: DIN EN 60974-4 (DIN VDE 0544-4)

9.3 Messungen für 3HD 63 A

Messungen (Gebrauchsfehler 5 % v.M. + 1 % v.B.)	
Schutzleiterwiderstand	0,000 Ω ... 4,000 Ω, Prüfstrom 200 mA DC/Leerlaufspannung ca. 10 V Option 10 A 10 A DC/Leerlaufspannung ca. 4 V
Isolationswiderstand	0,00 MΩ ... 20,00 MΩ,

	<p>Leerlaufspannungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500 V (Gebrauchsfehler 5 % v.M. + 1 % v.B.) • 250 V (Gebrauchsfehler 10 % v.M. + 2 % v.B.) • 50 V (Gebrauchsfehler 20 % v.M. + 2 % v.B.) <p>Kurzschlussstrom: max. 1,2 mA Ausgang L-N max. 500 V/50 MΩ</p> <p>Option 1.500 V und 2.500 V Leerlaufspannung: 1.000 V, 1.500 V, 2.500 V</p> <p>Option MED 0,00 MΩ ... 70,00 MΩ (mind. 500 V) (Gebrauchsfehler 20 % v.M. + 2 % v.B.)</p>
Integrierte Fehlerstromabschaltung	Differenzstrom > ca. 20 mA
Ersatzableitstrom	0,00 mA ... 20,00 mA, Leerlaufspannung ca. 230 V AC (max. 2,5 mA) (Innenwiderstand 1 kΩ)
Differenzstrom gemäß DIN EN 61557-14 zur korrekten Bewertung der Oberschwingungen	<p>Prüfdose: 0,00 mA ... 20,00 mA AC</p> <p>Optional mit Differenzstromzange</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI40: 0,00 mA ... 40,00 mA • DI80: 0,00 mA ... 40,00 mA • DIDC 40: 0,00 mA ... 40,00 mA
Berührungsstrom	0,000 mA ... 4,000 mA 0,000 mA ... 10,000 mA (DIN EN 60974-4)
Spannung L1, L2, L3 gegen N	<p>L1: 200 V ... 250 V AC (Option Sondernetze 110 V: L1: 110 V ... 250 V AC)</p> <p>L2: 0 ... 250 V AC L3: 0 ... 250 V AC</p>
Strommessung IL1, IL2, IL3	<p>Prüfdose Schuko: 0,00 A ... 16,0 A Prüfdosen CEE: 3x 0,00 A ... 40,0 A</p> <p>Optional mit Differenzstromzange</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI40: 0,00 A ... 40,00 A • DI80: 0,00 A ... 10,00 A
Schutzleiterüberwachung	Spannung N-PE > 30 V
Leistungsmessung	0 W ... 48.000 W (Strom > 20 A → maximale Messdauer 10 min)
RCD (Option RCD)	<p>Nennfehlerstrom 10/30/100/300/500 mA Auslösezeit: 0 ... 300 ms RCD Typ A, F, B, B+ PRCD, PRCD Typ S, S+, K</p>
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> • USB Typ A für USB-Stick 2.0 oder Barcode- und Transponderscanner USB-Typ B für eine Steuerung mit einem Windows PC oder Android Tablet. • RS232 für den Barcode-, 2D QR-Code- und Transponderscanner • Bluetooth (Option Bluetooth) für eine drahtlose Steuerung mit einem Windows PC oder Android Tablet

Speicher	100.000 Stammdatensätze
Spannungsmessung SELV/PELV über Sonde	0 V ... 440 V AC/DC
Prüfabläufe	SKI aktiv/passiv, SKII aktiv/passiv, Verlängerung, Festanschluss mit Zange, SKIII und Einzelmessungen
Leerlaufspannung (Option ARC)	0 V ... 150 V (5 kΩ ... 200 Ω), gemäß: DIN EN 60974-4 (DIN VDE 0544-4)

9.4 Technische Kennwerte

SAFETYTEST 3HD/3HD DC:

- Versorgungsspannung: 230 V ± 10 %, 50 Hz, 16 A
400 V ± 10 %, 50 Hz, 16 A/32 A
- Schutzart: IP 54 geschlossen/IP 20 offen
- Messkategorie: CAT II 300 V
- Schutzklasse: I
- Überspannungskategorie: II

SAFETYTEST 3HD DC 63 A:

- Versorgungsspannung: 230 V ± 10 %, 50 Hz, 16 A
400 V ± 10 %, 50 Hz, 16 A/32 A/63 A
- Schutzart: IP 54 geschlossen/IP 20 offen
- Messkategorie: CAT II 300 V
- Schutzklasse: I
- Überspannungskategorie: II

9.5 Umgebungsbedingungen

- Betriebs-Umgebungstemperatur: 5 °C ... 40 °C
- Rel. Luftfeuchte: max. 75 %, keine Kondensation
- Höhenlage: max. 2000 m
- Innerhalb/außerhalb von Gebäude: Einsatz innerhalb von Gebäuden, außerhalb nur bei Einhaltung der Umgebungsbedingungen
- Verschmutzungsgrad: 2



Bei niedrigen Lagertemperaturen sollte das Prüfgerät vor Verwendung 10 – 15 min bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.

9.6 Produktnorm

- EN 61557-16
- EN 61010-1
- EN 61010-031
- EN 61326

9.7 Größe, Gewicht

SAFETYTEST 3HD:

- Koffer mit Deckel 470 mm x 420 mm x 220 mm
- Gewicht ca. 9,7 kg

SAFETYTEST 3HD DC:

- Koffer mit Deckel 470 mm x 420 mm x 220 mm
- Gewicht ca. 9,7 kg

SAFETYTEST 3HD DC 63 A:

- Koffer mit Deckel 470 mm x 420 mm x 220 mm
- Gewicht ca. 9,7 kg

10 Service und Kalibrierung

Bei der Kalibrierung der Prüfgeräte werden Prüfeinrichtungen verwendet, welche durch das DAkkS-Kalibrierlabor zertifiziert sind.

Vor dem Versand werden außerdem alle Prüfgeräte einer Stückprüfung/Endkontrolle unterzogen, dabei wird der Schutzleiter und der Isolationswiderstandswert mit einer Prüfspannung von 2 kV geprüft. Für die Stückprüfung wird ein SAFETYTEST 3HD verwendet, welches speziell für die Endkontrolle eingesetzt wird.

Die Firma SAFETYTEST empfiehlt eine Kalibrierung nach 12 Monaten durchzuführen.

Die Prüfgeräte erhalten dabei eine Werkskalibrierung inkl. Werkskalibrierzertifikat für 12 Monate, Justage und Label "nächste Kalibrierung".

In Kapitel 12 sind unsere Garantiebedingungen beschrieben.

Für eine Kalibrierung oder einem Servicefall verwenden Sie unser Service-Formular. Hier finden Sie außerdem unsere Service-Preisliste.

Service-Formular

<https://service.safetytest.eu/support/index.php>



Für Fragen zur Bedienung von Apps, Software oder Hardware, zur Meldung von technischen Fehlern oder zur Einreichung von Verbesserungsvorschlägen nutzen Sie bitte unser Ticket-System in unserem Support Portal.

In unserem Support-Portal finden Sie auch unsere umfangreiche Wissensdatenbank mit vielen Informationen zu den Apps, Software und Geräten.

Support-Portal

<https://safetytest.atlassian.net/servicedesk/customer/portals>



Bei sonstigen Angelegenheiten wenden Sie sich direkt an uns.

Safetytest GmbH

Industriestraße 17

96114 Hirschaid

Germany

Tel: 0049 (0)9543 / 443169

Fax: 0049 (0)9543 / 4432930

www.safetytest.biz

info@safetytest.de

10 Reinigung, Wartung und Ersatzteile

Das Prüfgerät ist, neben der empfohlenen jährlichen Kalibrierung, grundsätzlich wartungsfrei. Gelegentlich das Gehäuse und die Frontpatte des Gerätes mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch von Staub oder Sand reinigen, hierbei keine Reiniger mit Lösungsmittel verwenden.

Vor jedem Einsatz eine Sichtprüfung nach Kapitel 5.2 *Sichtprüfung* beim Prüfgerät durchführen, um mögliche Schäden zu erkennen.



Die Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise beachten!
Es dürfen nur Originalersatzteile des Herstellers verwendet werden, siehe die *Kapitel 2.2* Optionales Zubehör und Ersatzteile.
Das Prüfgerät und Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder durch den vom Hersteller autorisierten Service geprüft und ggf. instandgesetzt werden!

10.1 Sicherungswechsel

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, wurden Sicherungen eingesetzt. Im Fehlerfall sind diese zu überprüfen.



Alle Sicherungen dürfen nur durch Originalsicherungen ersetzt werden! Siehe *Kapitel 2.2* Optionales Zubehör und Ersatzteile



Vor der Entnahme der Sicherungen muss das Prüfgerät vom Netz und Prüfling getrennt werden!

Zum Öffnen des Sicherungsfaches einen Schlitzschraubendreher verwenden, entfernen Sie die defekte Sicherung und setzen Sie die neue Sicherung ein. Anschließend den Sicherungsdeckel wieder mit dem Schlitzschraubendreher befestigen.

11 Entsorgung, Rücknahme und Umweltaspekte

Die Entsorgung der Prüfgeräte unterliegen den gesetzlichen Rücknahme-, Behandlungs- und Verwertungsangaben des ElektroG.

Gemäß der Richtlinie **§ 19 ElektroG (sogenannte b2b-Geräte von anderen Nutzern als privaten Haushalten)** bietet die Firma SAFETYTEST die Möglichkeit, Altgeräte zurückzugeben und für eine entsprechende Entsorgung zu sorgen. Sie können Ihr Altgerät dazu vorher anmelden und an unsere Firmenadresse schicken.

Falls der Endanwender dieses Angebot nicht in Anspruch nimmt, muss er die ordnungsgemäße Entsorgung übernehmen.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist auf Elektro- und Elektronikgeräte gemäß ElektroG hin. Diese dürfen nicht als normaler Abfall behandelt werden, sondern müssen bei zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestellen abgegeben werden.

Für das Löschen personenbezogener Daten auf den Prüfgeräten ist der Endnutzer eigenverantwortlich.

12 Gewährleistung und Garantie

Das Prüfgerät **SAFETYTEST 3HD/3HD DC/3HD 63 A** unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle. Jedem Prüfgerät liegt ein entsprechendes Prüfprotokoll mit allen Kalibrierdaten bei.

§1 Garantiedauer eigener Produkte der Marke SAFETYTEST

Die Garantiedauer für unsere Produkte beträgt 1 Jahr ab Auslieferung bei SAFETYTEST, sofern nichts anderes in den Verkaufsvereinbarungen oder Produktbeschreibungen angegeben ist. Eventuelle Garantieleistungen verlängern die Garantiedauer nicht und es beginnt auch keine neue Garantiedauer. Es ist möglich, durch den Kauf einer speziellen Garantieerweiterung, die Garantiedauer um den angegebenen Zeitraum ab dem Rechnungsdatum der Garantieerweiterung zu verlängern. Hierfür gelten besondere Bedingungen, siehe „Garantieumfang“ und „Zusatzgarantieerweiterung“. Durch die Garantiebestimmungen werden die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht berührt.

§1.1 Grundsätzlich gilt:

Die Garantie ist eine freiwillige Leistung und nicht mit der gesetzlichen Gewährleistung zu verwechseln.

§2 Garantieumfang eigener Produkte der Marke SAFETYTEST

Die Garantie erstreckt sich auf nachweisliche Material- oder Herstellungsfehler. Ausgenommen sind Sicherungen, Batterien, Akkus und mechanische Teile, die einem normalen Verschleiß unterliegen. Ebenfalls nicht durch die Garantie gedeckt sind Schäden oder Ausfälle, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Fahrlässigkeit, Manipulation, Unfälle, oder höhere Gewalt sowie den Betrieb außerhalb der Betriebsbedingungen zurückzuführen sind. Bei Gebrauch außerhalb der zulässigen Spezifikation oder bei geöffneten Geräten erlischt die Garantie. Ebenso nicht gedeckt sind Folgekosten aller Art.

§3 Zusatz-Garantieerweiterung eigener Produkte der Marke SAFETYTEST

Eine Garantieerweiterung kann erst dann gewährt werden, wenn die volle Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Produkte durch eine entsprechende Prüfung durch unsere Mitarbeiter (z.B. mithilfe einer Werkskalibrierung) sichergestellt ist. Defekte Geräte können also erst eine Garantieerweiterung erhalten, wenn alle Fehler vollständig behoben wurden und der Zustand wie beschrieben geprüft wurde. Wir behalten uns vor, einem ungeeigneten Produkt eine Garantieerweiterung zu verwehren.

§4 Gewährleistung Fremdprodukte

Für Handelswaren wie z.B. Handy oder Tablet von Fremdherstellern gilt die gesetzliche Gewährleistung von 1 Jahr.

§5 Garantie Fremdprodukte

Für Handelswaren wie z.B. Handy oder Tablet von Fremdherstellern müssen eventuelle Garantieansprüche mit dem Hersteller direkt abgewickelt werden. Die Garantiedauer kann dabei herstellerabhängig unterschiedlich sein.

Bitte wenden Sie sich an:

Safetytest GmbH
Industriestraße 17
96114 Hirschaid
Germany

Tel: 0049 (0)9543 / 443169
Fax: 0049 (0)9543 / 4432930
www.safetytest.biz
info@safetytest.de